

# Accutom-100

## Ръководство за експлоатация

Превод на оригиналните инструкции



CE

№ на документ: 16177025-06\_A\_bg  
Дата на публикуване: 2023.11.01

---

**Авторско право**

Съдържанието на това ръководство е собственост на Struers ApS. Възпроизвеждането на която и да е част от това ръководство без писменото разрешение на Struers ApS не е разрешено.

Всички права запазени. © Struers ApS.

---

# Съдържание

<b>1</b>	<b>Относно това ръководство</b>	<b>6</b>
1.1	Акcesoари и консумативи	6
<b>2</b>	<b>Безопасност</b>	<b>6</b>
2.1	Предназначение	6
2.2	Accutom-100 мерки за безопасност	7
2.2.1	Прочетете внимателно преди употреба	7
2.3	Съобщения за безопасност	8
2.4	Съобщения за безопасност в това ръководство	9
<b>3</b>	<b>Започнете</b>	<b>11</b>
3.1	Описание на устройството	11
3.2	Общ преглед	12
3.3	Аварийно спиране	15
3.4	Предпазно заключване	15
<b>4</b>	<b>Транспорт и съхранение</b>	<b>16</b>
4.1	Транспорт	16
4.2	Дългосрочно съхранение или транспортиране	18
<b>5</b>	<b>Монтаж</b>	<b>18</b>
5.1	Разопакувайте машината	18
5.2	Проверете списъка в опаковката	19
5.3	Повдигнете машината	19
5.4	Местоположение	21
5.5	Електрическо захранване	22
5.5.1	Еднофазно захранване	23
5.5.2	2-фазово захранване	23
5.5.3	Свързване към машината	23
5.6	Блок за рециркулация	23
5.6.1	Водочувствителни материали	24
5.6.2	Оптимизиране на охлаждането	25
5.6.3	Събиране на отпадъци	25
5.7	Монтиране на режещ диск	25
5.8	Монтиране на чашковиден шлифовъчен диск	27
5.9	Поставяне на държач за образец	29
5.10	Изпускателна система (по избор)	29
5.11	Вакуумна система	30

5.12 Шум .....	31
<b>6 Основна операция .....</b>	<b>32</b>
6.1 Контролен панел .....	32
6.2 Дисплеят .....	34
6.3 Стартиране .....	36
6.4 Main menu (Главно меню) .....	37
6.5 Променете настройките .....	38
6.6 Менюто за позиция .....	38
6.7 Методи на рязане .....	40
6.7.1 Нов метод на рязане .....	40
6.7.2 Настройки .....	41
6.7.3 Ръководство за материали .....	43
6.7.4 Въртене на държача .....	46
6.7.5 MultiCut .....	48
6.7.6 OptiFeed .....	50
6.7.7 Оптимизиране на резултатите от рязането .....	51
6.8 Започнете процеса на рязане .....	52
6.8.1 Екран за процеса на рязане .....	53
6.9 Методи на шлифоване .....	54
6.9.1 Нов метод на шлифоване .....	54
6.9.2 Настройки .....	55
6.9.3 Ръководство за материали .....	57
6.9.4 Въртене на държача .....	57
6.9.5 Режим на премахване .....	58
6.10 Започнете процеса на шлифоване .....	60
6.10.1 Екран на процеса на шлифоване .....	62
6.10.2 Шлайфане на тънки секции .....	63
6.11 Маркуч за промиване .....	65
<b>7 Менюто Maintenance (Поддръжка) .....</b>	<b>66</b>
7.1 Менюто .....	67
<b>8 Configuration (Меню за конфигуриране) .....</b>	<b>68</b>
8.1 Меню Опции .....	68
8.2 Определени от потребителя режещи дискове .....	72
8.3 Дефинирани от потребителя чашковидни дискове .....	74
<b>9 Поддръжка и обслужване .....</b>	<b>75</b>
9.1 Общо почистване .....	76
9.2 Режещи дискове и чашкови дискове .....	76
9.3 Смяна на тръбите на помпата за охлаждаща течност .....	78
9.4 Ежедневно .....	80

---

9.5	Седмично .....	82
9.5.1	Почистете режещата камера .....	82
9.5.2	Проверете резервоара за охлаждаща течност .....	83
9.5.3	Тръба за охлаждаща течност без вода .....	83
9.6	Месечно .....	84
9.6.1	Почистете резервоара за охлаждаща течност .....	84
9.7	Ежегодно .....	85
9.7.1	Предпазителят .....	85
9.7.2	Тестване на устройства за безопасност .....	86
9.8	Резервни части .....	88
9.9	Сервиз и ремонт .....	89
9.10	Изхвърляне .....	90
<b>10</b>	<b>Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>91</b>
10.1	Проблеми с машината .....	91
10.2	Проблеми при рязането .....	92
10.3	Съобщения за грешка - Accutom-100 .....	94
<b>11</b>	<b>Технически данни .....</b>	<b>96</b>
11.1	Технически данни .....	96
11.2	Технически данни - единици оборудване .....	98
11.3	Части от системата за управление, свързани с безопасността (SRP/CS) ...	99
11.4	Диаграми .....	100
11.5	Правна и нормативна информация .....	104
<b>12</b>	<b>Производител .....</b>	<b>104</b>
	<b>Декларация за съответствие .....</b>	<b>107</b>

# 1 Относно това ръководство



## **ВНИМАНИЕ**

Struers оборудването трябва да се използва само във връзка със и както е описано в Ръководството за употреба, предоставено с оборудването.



## **Забележка**

Прочетете внимателно ръководството за експлоатация преди употреба.



## **Забележка**

Ако искате да видите конкретна информация в подробности, вижте онлайн версията на това ръководство.

## 1.1 Аксесоари и консумативи

### **Аксесоари**

За информация относно наличната гама, вижте Accutom-100 брошурата:

- [Уебсайтът на Struers](http://www.struers.com) (<http://www.struers.com>)

### **Консумативи**

Оборудването е проектирано да се използва само с Struers консумативи, специално предназначени за тази цел и този тип машина.

Други продукти може да съдържат агресивни разтворители, които разтварят, напр. гумените уплътнения. Гаранцията не може да обхваща повредени части на машината (напр. уплътнения и тръби), където повредите могат да бъдат пряко свързани с използването на консумативи, които не са предоставени от Struers.

За информация относно наличния диапазон, вижте: [Уебсайтът на Struers](http://www.struers.com) (<http://www.struers.com>).

# 2 Безопасност

## 2.1 Предназначение

Машината е предназначена за професионално, автоматично материалографско рязане или шлайфанена материали за по-нататъшна материалографска проверка.

Машината трябва да се управлява само от квалифициран/обучен персонал.

Оборудването е проектирано да се използва само с Struers консумативи, специално предназначени за тази цел и този тип машина.

Машината е за използване в професионална работна среда (например материалнографска лаборатория).

<b>Не използвайте машината за следното</b>	<p>Рязането или шлайфането на материали, различни от твърди материали, подходящи за материалнографски изследвания.</p> <p>Машината не трябва да се използва за никакъв вид експлозивни и/или запалими материали или материали, които не са стабилни по време на обработка, нагряване или налягане.</p> <p>Машината не трябва да се използва с режещи дискове, които не са съвместими с изискванията на машината (например зъбни режещи дискове).</p>
<b>Модел</b>	Accutom-100

## 2.2 Accutom-100 мерки за безопасност

### 2.2.1



#### Прочетете внимателно преди употреба

1. Пренебрегването на тази информация и неправилното използване на оборудването може да доведе до тежки телесни наранявания и материални щети.
2. Машината трябва да се монтира в съответствие с местните разпоредби за безопасност. Всички функции на машината и свързаното оборудване трябва да са в изправност.
3. Операторът трябва да прочете мерките за безопасност и ръководството за употреба, както и съответните раздели от ръководствата за всяко свързано оборудване и аксесоари. Операторът трябва да прочете инструкциите за употреба и, където е приложимо, Информационните листове за безопасност за прилаганите консумативи.
4. Тази машина трябва да се експлоатира и поддържа само от квалифициран/обучен персонал.
5. Машината трябва да бъде поставена на безопасна и стабилна маса с подходяща работна височина. Плотът трябва да може да носи поне теглото на машината и аксесоарите.
6. Уверете се, че действителното електрическо захранващо напрежение съответства на напрежението, посочено върху типовата табела на машината. Машината трябва да бъде заземена. Винаги спазвайте местните разпоредби.
7. Винаги изключвайте електрическото захранване и извадете щепсела или захранващия кабел, преди да демонтирате машината или да инсталирате допълнителни компоненти.
8. Консумативи: Използвайте само консумативи, специално разработени за използване с този тип машина.
9. Спазвайте всички изисквания за безопасност при работа, смесване, изпразване и изхвърляне на добавката за охлаждаща течност. Избягвайте контакт с кожата.

10. Обърнете внимание на изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.
11. Винаги използвайте непокътнати дискове за рязане, които са одобрени за минимум: 5000 об./мин
12. Уверете се, че детайлът е безопасно фиксиран в затягащо устройство.
13. Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци.
14. Ако забележите неизправности или чуete необичайни шумове, изключете машината и се обадете на техническата служба.
15. Носете предпазни очила, когато използвате маркуча за промиване. Използвайте пистолета за промиване само за почистване вътре в режещата камера.
16. Ако забележите неизправности или чуete необичайни шумове, изключете машината и се обадете на техническата служба.
17. Не включвайте и изключвайте машината повече от веднъж на всеки пет минути. Може да възникне повреда на електрическите компоненти.
18. Машината трябва да бъде изключена от електрическото захранване преди всякакво обслужване. Изчакайте 15 минути, докато остатъчният потенциал на кондензаторите се разрежи.
19. В случай на пожар, алармирайте персонала в непосредствена близост, пожарната и прекъснете захранването. Използвайте прахов пожарогасител. Не използвайте вода.
20. Оборудването е проектирано да се използва само с Struers консумативи, специално предназначени за тази цел и този тип машина.
21. Struers оборудването трябва да се използва само във връзка със и както е описано в Ръководството за употреба, предоставено с оборудването.
22. Ако оборудването бъде подложено на неправилна употреба, неправилна инсталация, промяна, небрежност, авария или неправилен ремонт, Struers няма да носим отговорност за щети на потребителя или оборудването.
23. Демонтажът на всяка част от оборудването по време на обслужване или ремонт трябва винаги да се извършва от квалифициран техник (специалист по електромеханика, електроника, механика, пневматика и т.н.).

### 2.3 Съобщения за безопасност

Struers използва следните знаци, за да посочи потенциални опасности.



#### **ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОПАСНОСТ**

Този знак означава електрическа опасност, която ако не се избегне, ще доведе до смърт или сериозни наранявания.



#### **ОПАСНОСТ**

Този знак означава опасност с висока степен на риск, която ако не се избегне, ще доведе до смърт или сериозни наранявания.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Този знак означава опасност със средна степен на риск, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

**ВНИМАНИЕ**

Този знак означава опасност с ниска степен на риск, която ако не се избегне, може да доведе до леки или средно тежки наранявания.

**ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ**

Този знак означава опасност от премазване, която ако не се избегне, може да доведе до леки, средно тежки или сериозни наранявания.

**ОПАСНОСТ ОТ НАГРЯВАНЕ**

Този знак показва опасност от нагряване, което, ако не бъде избегнато, може да доведе до леко, средно или сериозно нараняване.

**Аварийно спиране**

Аварийно спиране

**Общи съобщения****Забележка**

Този знак показва, че има риск от повреда на имущество или е необходимо да се действа със специално внимание.

**Съвет**

Този знак показва, че има налична допълнителна информация и съвети.

**2.4 Съобщения за безопасност в това ръководство****ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОПАСНОСТ**

Изключете електрическото захранване, преди да инсталирате електрическо оборудване.

Машината трябва да бъде заземена.

Уверете се, че действителното електрическо захранващо напрежение съответства на напрежението, посочено върху типовата табела на машината.

Неправилното напрежение може да повреди електрическата верига.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Екранът на предпазващия капак трябва да бъде сменен незабавно, ако е повреден от удар с хвърчащи предмети или ако има видими признаци на износване или повреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност.

Свържете се с Struers Обслужване.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Критичните за безопасността компоненти се подменят след максимален експлоатационен живот от 20 години. Свържете се с Struers Обслужване.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да се гарантира предвидената безопасност, предпазителят трябва да се сменя на всеки 3 години. Етикет върху предпазителя показва кога трябва да бъде сменен.

**Struers**  
Safety glass  
Sicherheitsglas  
Verre sécurit



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В случай на пожар, алармирайте персонала в непосредствена близост, пожарната и прекъснете захранването. Използвайте прахов пожарогасител. Не използвайте вода.



**ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ**

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината. Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.



**ВНИМАНИЕ**

Struers оборудването трябва да се използва само във връзка със и както е описано в Ръководството за употреба, предоставено с оборудването.



**ВНИМАНИЕ**

Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.



**ВНИМАНИЕ**

Преди употреба прочетете информационния лист за безопасност за добавката за охлаждаща течност.



**ВНИМАНИЕ**

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждащата течност. Винаги носете предпазни ръкавици и предпазни очила.



**ВНИМАНИЕ**

Продължителното излагане на силен шум може да причини трайно увреждане на слуха на човек. Използвайте средства за защита на слуха, ако излагането на шум надвишава нивата, определени от местните разпоредби.



**ВНИМАНИЕ**

Когато работите с машини с въртящи се части, внимавайте дрехите и/или косата да не бъдат захванати от въртящите се части.

**ВНИМАНИЕ**

Не започвайте промиването, докато не насочите промиващия пистолет към режещата камера.

**ВНИМАНИЕ**

Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци.

**ВНИМАНИЕ**

Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци. Охлаждащата течност може да съдържа стружки (отломки от рязане и шлайфане или други частици).

## 3 Започнете

### 3.1 Описание на устройството

Accutom-100 е автоматична режеща машина за рязане и шлифване на по-голямата част от твърди и стабилни (неексплозивни) материали. Тя има Y-движение на режещия диск, моторизирано X-рамо и вграден рециркуляционен охлаждащ агрегат. Режещият диск и X-рамото могат да бъдат премествани само или когато капакът е затворен, или задържате бутона за пускане в експлоатация с помощта на клавишите за позициониране.

Операторът избира и монтира режещия диск / колелото за чаша и въвежда параметрите на процеса.

Операторът монтира детайла в затягащия инструмент. Тогава затягащият инструмент се монтира директно към режещото рамо чрез връзка тип „лястовича опашка“.

Предпазителят се заключва, когато операторът стартира машината. Остава заключен, докато всички движения бъдат спрени, а режещият диск / колелото за чаша е в избраното положение за спиране.

Образците могат да станат горещи по време на процеса. Препоръчва се да се носят ръкавици при работа с обработените образци.

Препоръчва се свързване Accutom-100 към външна изпускателна система за отстраняване на изпаренията от процеса.


В случай на загуба на мощност по време на процеса, предпазителят остава заключен.

Използвайте специалния ключ, за да освободите ключалката и да отворите предпазителя.

Аварийното спиране прекъсва захранването на всички движещи се части. Предпазителят може да се отвори, когато аварийното спиране е освободено.

## 3.2 Общ преглед

### Преден изглед

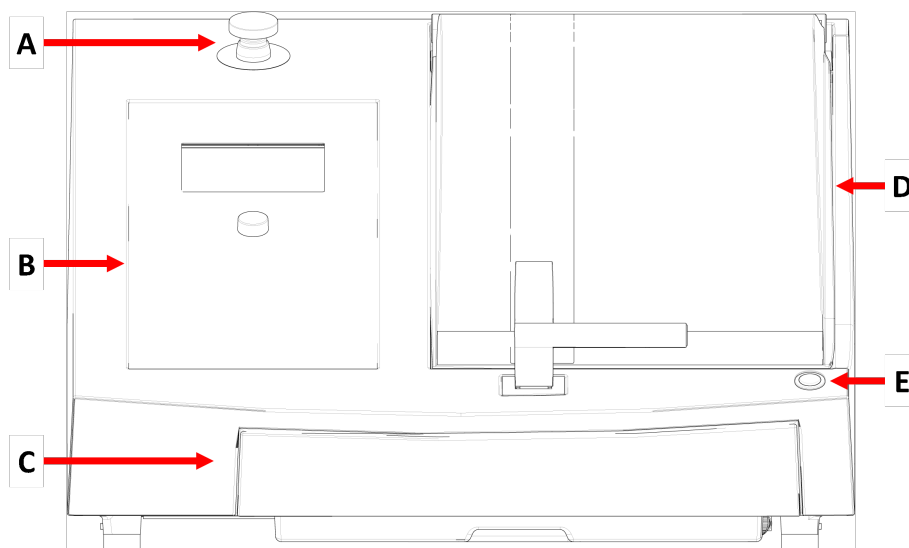

**A** Аварийно спиране

**D** Предпазител

**B** Преден панел

**E** Бутон за задържане и пускане

**C** Резервоар за охлаждаща течност




#### **Аварийно спиране**

Бутонът за аварийно спиране се намира в предната част на машината.

- Натиснете червения бутон за активиране.
- Завъртете червения бутон по посока на часовниковата стрелка, за да го освободите.

## Заден изглед

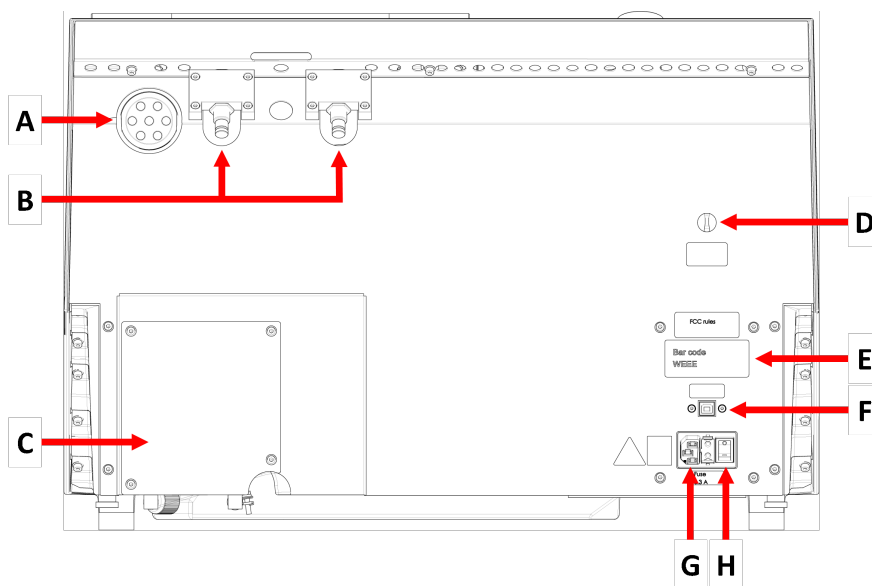

**A** Изпускателен фланец

**B** Панци

**C** Капак на помпата

**D** Вакуумна връзка (щепсел)


**E** Тип плоча

**F** Сервизен контакт

**G** Електрически контакт

**H** Главен превключвател


### Режеща камера

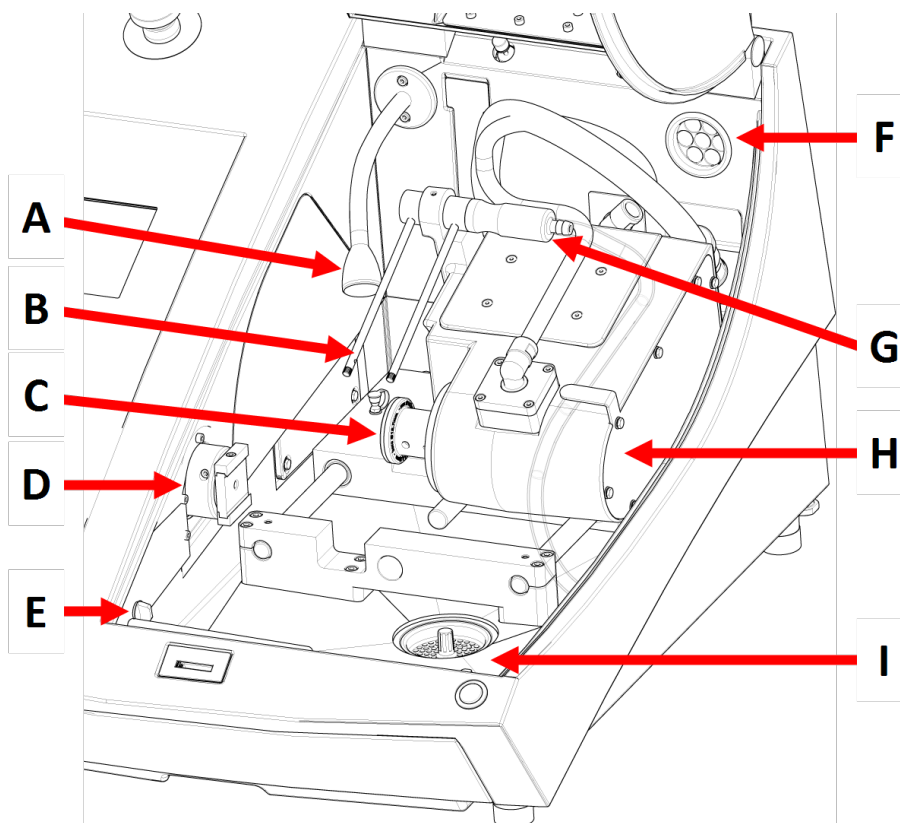

- A Гъвкава LED светлина
- B Дюзи за охлаждане
- C Шпиндел на диска
- D Рамо на държача на образца
- E Вакуумна връзка

- F Отработени газове
- G Маркуч за промиване
- H Двигател на режещия диск
- I Тава за отрязани образци

### 3.3 Аварийно спиране

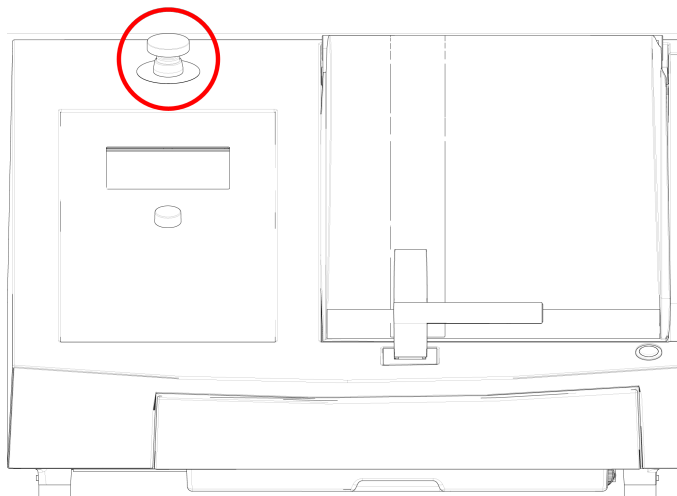

#### **Аварийно спиране**

Не използвайте аварийното спиране за спиране на работа по време на нормална работа.

Преди да изключите аварийното спиране, проучете причината за активиране на аварийното спиране и предприемете всички необходими коригиращи действия.

- За да активирате аварийното спиране, натиснете червения бутон за аварийно спиране.
- За да освободите аварийното спиране, завъртете червения бутон за аварийно спиране по посока на часовниковата стрелка.


### 3.4 Предпазно заключване

Можете да отворите предпазителя на машината само когато машината е свързана към захранването и главният превключвател на захранването е включен.

#### **За отваряне на предпазителя, ако захранването не е свързано**

Използвайте предоставения триъгълен ключ, за да деактивирате защитното заключване.

1. Отстранете резервоара за охлаждаща течност.

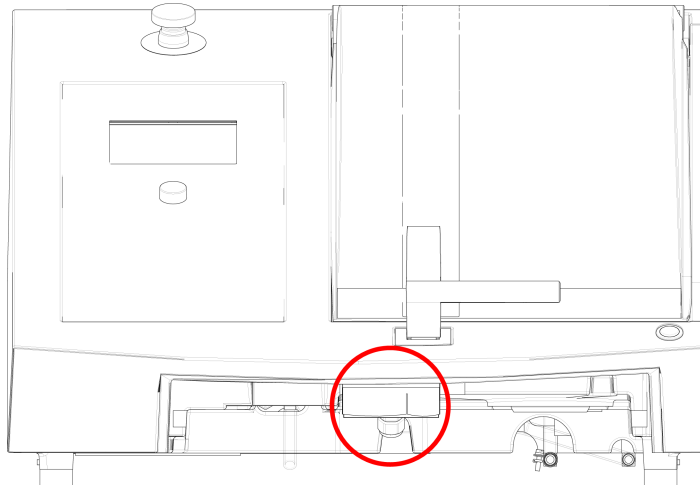

2. Поставете ключа.
3. Завъртете ключа на 180°. Не използвайте сила.
4. Активирайте отново освобождаването на предпазната ключалка, преди да започнете да работите с машината.

## 4 Транспорт и съхранение

Ако по което и да е време след инсталирането трябва да преместите уреда или да го поставите на склад, има редица насоки, които препоръчваме да следвате.

- Пакетирайте машината старателно преди транспортиране. Недостатъчната опаковка може да причини повреда на машината и да анулира гаранцията. Свържете се с Struers Обслужване.
- Препоръчваме ви да използвате оригиналната опаковка и аксесоари.

### 4.1 Транспорт



#### ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината.  
Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.



#### Забележка

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

#### Подготовка за транспортиране

1. Изпразнете резервоара за охлаждаща течност.
2. Изключете уреда от електрическото захранване.
3. Изключете устройството от изпускателната система.



4. Отстранете всички аксесоари.
5. Почистете и подсушете устройството.

#### Преместване на машината




##### Забележка


Винаги повдигайте машината отдолу.  
Не повдигайте машината, като я държите за сивия корпус.

- Използвайте кран и два подежни колана, за да повдигнете машината. Повдигащите колани трябва да са одобрени за повдигане на товар с тегло, най-малко два пъти по-голямо от теглото на товара.
- Използвайте ремъци с дължина приблизително 3 - 3,5 м (10 - 11.5 фута), така че да не натоварват предпазителя.
- Препоръчва се повдигаща щанга, така че двата колана да се държат на разстояние един от друг под точката на повдигане.
- Използвайте отвертки/накрайници: TX30, PH2 и H4

#### Процедура

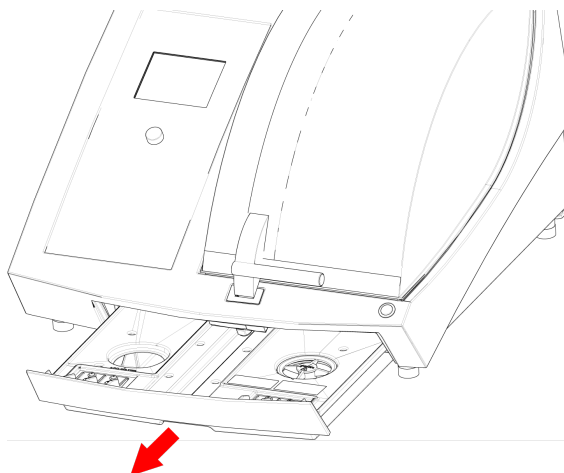

1. Отстранете резервоара за охлаждаща течност.

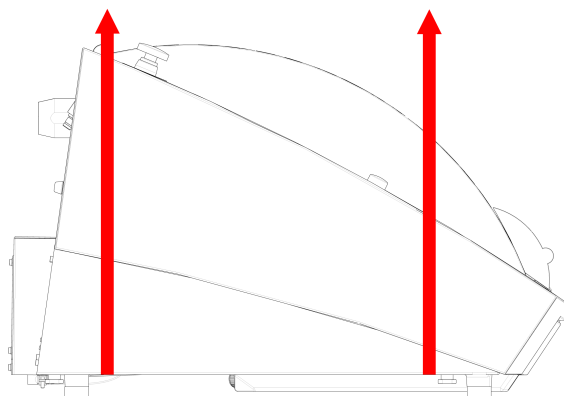

2. Поставете коланите под машината, така че да са от вътрешната страна на краката.
3. Уверете се, че напрежението върху повдигащите колани е разпределено равномерно.
4. Повдигнете предната част на машината и внимателно я преместете върху масата.
5. Машината трябва да лежи сигурно с всички 4 крака върху масата.
6. Поставете охладителния резервоар обратно на мястото му.

#### На новото местоположение

- На новото място се уверете, че необходимите съоръжения са налице.
- Повдигнете машината и я поставете върху стабилна повърхност.
- Поставете охладителния резервоар обратно на мястото му.
- Инсталирайте модула.

## 4.2 Дългосрочно съхранение или транспортиране



#### Забележка

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

Почистете напълно машината и всички аксесоари.

Ако машината е предназначена за дългосрочно съхранение или доставка, изпълнете следните допълнителни стъпки:

1. Почистете и подсушете машината.
2. Поставете машината на блоковете върху оригиналния палет.
3. Използвайте оригиналните транспортни скоби, за да закрепите машината.
4. Увийте машината в найлоново фолио.
5. Изградете щайга около машината.
6. Увийте и поставете аксесоари и други свободни предмети в щайгата.
7. Поставете торбичка с изсушител (силициев гел) в кутията.

#### На новото местоположение

- На новото място се уверете, че необходимите съоръжения са налице.

# 5 Монтаж

## 5.1 Разопакувайте машината



#### ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината. Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.

**Забележка**

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

**Процедура**

1. Отстранете винтовете около основата на опаковъчната каса и повдигнете цялата горна част на касата.
2. Използвайте 4 мм ключ Allen, за да отстраните винтовете в металните скоби, които закрепват машината към палета.
3. Отстранете резервоара за охлаждаща течност.
4. Отстранете всички разхлабени части и аксесоари.
5. Повдигнете машината. Вижте [Повдигнете машината ▶ 19](#).

## 5.2 Проверете списъка в опаковката

Аксесоари по избор могат да бъдат включени в опаковъчната кутия.

Опаковъчната кутия съдържа следните елементи:

Снимки	Описание
1	Accutom-100
2	Електрически захранващи кабели
1	Триъгълен ключ за освобождаване на предпазното заключване
1	Щифт за поддръжка
1	Гаечен ключ. 17 мм (0.7")
1	Тава (с хартия)
1	Шестограмен ключ, 3 мм (0,12")
1	Четка (за почистване)
1	Маркуч за свързване към изпускателната система. Диаметър: 51 мм (2") Дължина 1.5 м (59")
1	Скоба за маркуч. Диаметър: 40 - 60 мм(1.6" - 2.4")
1	Фланцов винт за колелото на чашковидния диск
1	Дълъг винт за дюза за колелото на чашата
1	Комплект Ръководство за експлоатация

## 5.3 Повдигнете машината

**ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ**

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината.  
Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.

**Забележка**

Препоръчваме ви да запазите всички оригинални опаковки и принадлежности за бъдеща употреба.

**Забележка**

Не повдигайте машината за светлосивата горна част.

Винаги повдигайте машината отдолу.


**Тегло****Accutom-100**

68 кг (150 фунта)

- Използвайте кран и два подедни колана, за да повдигнете машината. Повдигащите колани трябва да са одобрени за повдигане на товар с тегло, най-малко два пъти по-голямо от теглото на товара.
- Използвайте колани с дължина приблизително 3-3½ м (9,9-10,8 фута), така че да не натоварват предпазителя.
- Препоръчва се повдигаща щанга, така че двата колана да се държат на разстояние един от друг под точката на повдигане.
- Използвайте отвертки/накрайници: TX30, PH2 и H4

**Процедура**

1. Отстранете резервоара за охлаждаща течност.

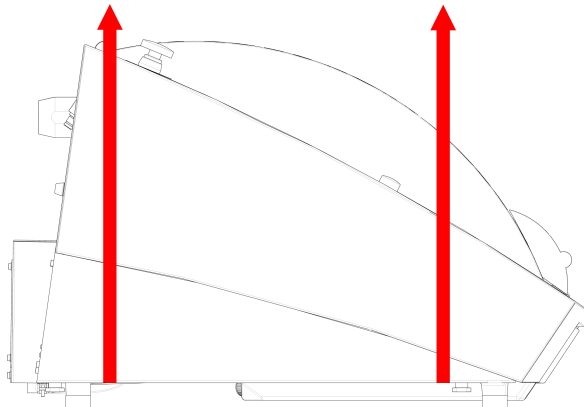

2. Поставете коланите под машината, така че да са от вътрешната страна на краката.
3. Уверете се, че напрежението върху повдигащите колани е разпределено равномерно.
4. Повдигнете предната част на машината и внимателно я преместете върху масата.
5. Машината трябва да лежи сигурно с всички 4 крака върху масата.

## 5.4 Местоположение



### ОПАСНОСТ ОТ ПРЕМАЗВАНЕ

Внимавайте за пръстите си, когато боравите с машината.  
Носете предпазни обувки при работа с тежко оборудване.


- Машината трябва да бъде поставена на безопасна и стабилна маса с подходяща работна височина. Плотът трябва да може да носи поне теглото на машината и аксесоарите.

### Препоръчителни размери на работния плот

**X:** 92 см (36,2")

**Y:** 90 см (35,4")

**Z:** 80 см (31,5")

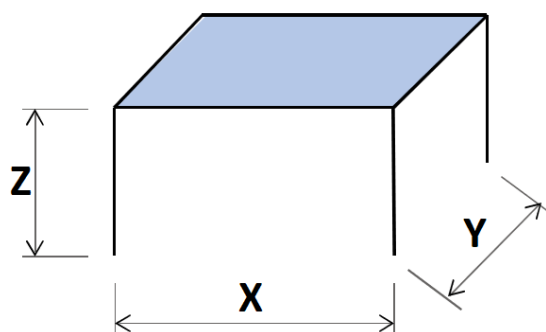

- Машината трябва да бъде поставена близо до електрическото захранване.
- Машината трябва да работи в добре вентилирано помещение или да е свързана към изпускателна система.
- Машината трябва да лежи сигурно с всички 4 крака върху масата.
- Машината трябва да е напълно хоризонтална: допустимо отклонение  $\pm 1$  мм.
- Уверете се, че около машината има достатъчно място за достъп за обслужване.
- Уверете се, че има достатъчно място пред машината: 100 см (40")
- Уверете се, че зад машината има достатъчно място, за да отворите напълно капака.
- Уверете се, че зад машината има достатъчно място за изпускателния маркуч: приблизително 15 см (5.9").

### Осветление

- Уверете се, че работното място е подходящо осветено. Избягвайте пряка ослепителна светлина (ярки източници на светлина в зрителното поле на оператора) и отразените отблясъци (отражения на светлинните източници).

Препоръчва се минимум 300 лумена за осветяване на органите за управление и другите работни зони.

Условия на околната среда		
Работна среда	Температура на околната среда	Работа: 5-40°C (40-105°F) Съхранение: 0-60°C (32-140°F)
	Влажност	Работа: 35-85 % RH без кондензация Съхранение: 0-90 % RH без кондензация

## 5.5 Електрическо захранване



### ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОПАСНОСТ

Изключете електрическото захранване, преди да инсталирате електрическо оборудване.

Машината трябва да бъде заземена.

Уверете се, че действителното електрическо захранващо напрежение съответства на напрежението, посочено върху типовата табела на машината. Неправилното напрежение може да повреди електрическата верига.



### Забележка

Оборудването се доставя с 2 вида електрически захранващи кабели. Ако щепселът, доставен с този кабел, не е одобрен във Вашата страна, щепселът трябва да бъде заменен с одобрен щепсел.

Електрическо захранване	
Напрежение/честота	200-240 V (50-60 Hz)
Вход за захранване	1-фазово (N+L1+PE) или 2-фазово (L1+L2+PE) Електрическата инсталация трябва да отговаря на "Категория на инсталацията II".
Мощност, номинално натоварване	1080 W
Максимална мощност	45 W
Мощност на празен ход	13 W
Ток, номинален товар	4,5 A
Ток, максимален	9.1 A
Ток, най-голямо натоварване	1.45 A

### 5.5.1 Еднофазно захранване

#### Еднофазно захранване

2-щифтовият щепсел (европейски Schuko) е за използване при еднофазни електрически захранващи връзки.

 


Кабелите следва да бъдат свързани както следва:

Жълт/зелен	Земя (заземяване)
Кафяв	Фаза (с ток)
Син	Нула

### 5.5.2 2-фазово захранване

3-щифтовият щепсел (Северноамерикански NEMA) е за използване в двуфазни електрически захранващи връзки.



Кабелите следва да бъдат свързани както следва:

Зелен	Земя (заземяване)
Черен	Фаза (с ток)
Бял	Фаза (с ток)

### 5.5.3 Свързване към машината

- Свържете електрическия захранващ кабел към машината (конектор C19 IEC 320).
- Свържете кабела към електрическото захранване.



## 5.6 Блок за рециркулация

Машината има вградена система за рециркулация на охлаждащата течност. Охлаждащата течност, идваща от дюзите, преминава през режещия диск и се събира в дренажа на режещата камера. След това охлаждащата течност се връща в резервоара, разположен под режещата камера.



#### ВНИМАНИЕ


Прочетете информационния лист за безопасност на добавката за охлаждаща течност преди употреба.



#### ВНИМАНИЕ

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждащата течност. Винаги носете предпазни ръкавици и предпазни очила.

### Напълнете резервоара за рецикулация с охлаждаща течност

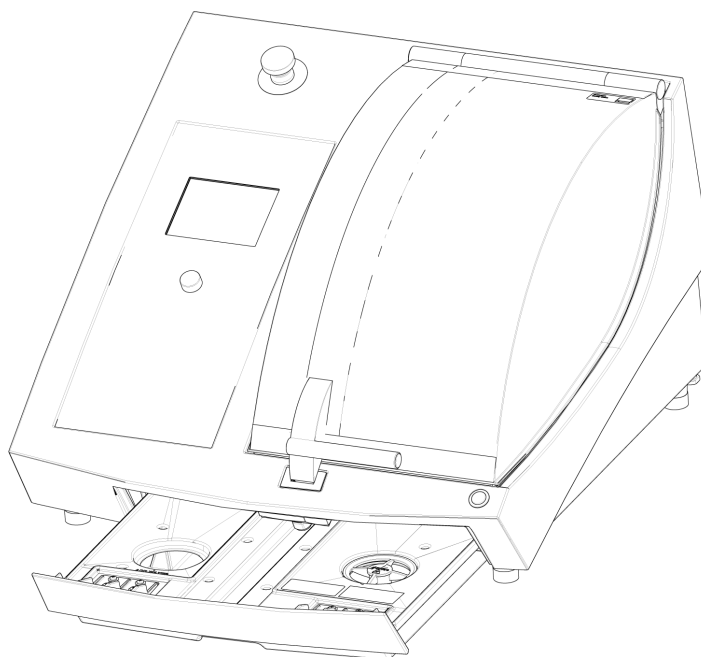

1. Уверете се, че резервоарът за охлаждаща течност е на място под камерата.
2. Напълнете резервоара с вода и добавка за охлаждаща течност през отвора в основата на камерата.



**Забележка**

Уверете се, че не препълвате резервоара.



**Забележка**

Уверете се, че използвате добавката за охлаждаща течност в правилната концентрация. Следвайте инструкциите за добавка за охлаждаща течност. Използвайте рефрактометър, за да проверите концентрацията на добавката за охлаждащата течност.

#### 5.6.1 Водочувствителни материали



**Забележка**

Стандартната тръба издържа само няколко часа, ако се използва за охлаждаща течност без вода.

Ако използвате охлаждаща течност без вода, сменете стандартната тръба в помпата за охлаждаща течност с тръба за охлаждаща течност без вода.

За да смените тръбата в помпата за охлаждаща течност, вижте [Смяна на тръбите на помпата за охлаждаща течност ► 78](#).



### 5.6.2 Оптимизиране на охлаждането



#### Забележка

Консумативи: Използвайте само консумативи, специално разработени за използване с този тип машина.

- Не използвайте добавки на основата на масло, бензин или терпентин, тъй като те могат да повлияят на тръбите на охладителната течност.

Достатъчното охлаждане е от съществено значение за осигуряване на най-добро качество на рязане и за избягване на изгаряне на детайла и повреда на режещия диск.

- Винаги използвайте добавка, за да защитите машината за рязане от корозия и да подобрите качествата на рязане и охлаждане.
- Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно течност за оптимално охлаждане.
- Уверете се, че концентрацията на добавката в охлаждащата течност е такава, каквато е посочена на контейнера с добавката.
- Добавяйте добавка за охлаждаща течност винаги, когато пълните резервоара с вода. Вижте [Блок за рецикулация ► 23](#).
- Препоръчваме ви да сменяте охладителната течност поне веднъж месечно, за да предотвратите развитието на микроорганизми.

### 5.6.3 Събиране на отпадъци

Машината има три системи за предпазване на отпадъците от замърсяване на охлаждащата течност и блокиране на дюзите:

- Тава с хартия за филтриране на режещите отломки и за събиране изрязаните екземпляри.
- Кошница в дренажния канал предотвратява навлизането на по-големи парчета остатъци в резервоара.
- Магнит в резервоара събира магнитни частици.



#### Забележка

Проверете кошницата и магнита за рязане на остатъци, преди да започнете процеса на рязане. Запушеният дренаж може да доведе до преливане на вода и недостатъчно охлаждане, ако нивото на охлаждащата течност в резервоара е твърде ниско.


## 5.7 Монтиране на режещ диск

### Процедура



#### ВНИМАНИЕ

Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.

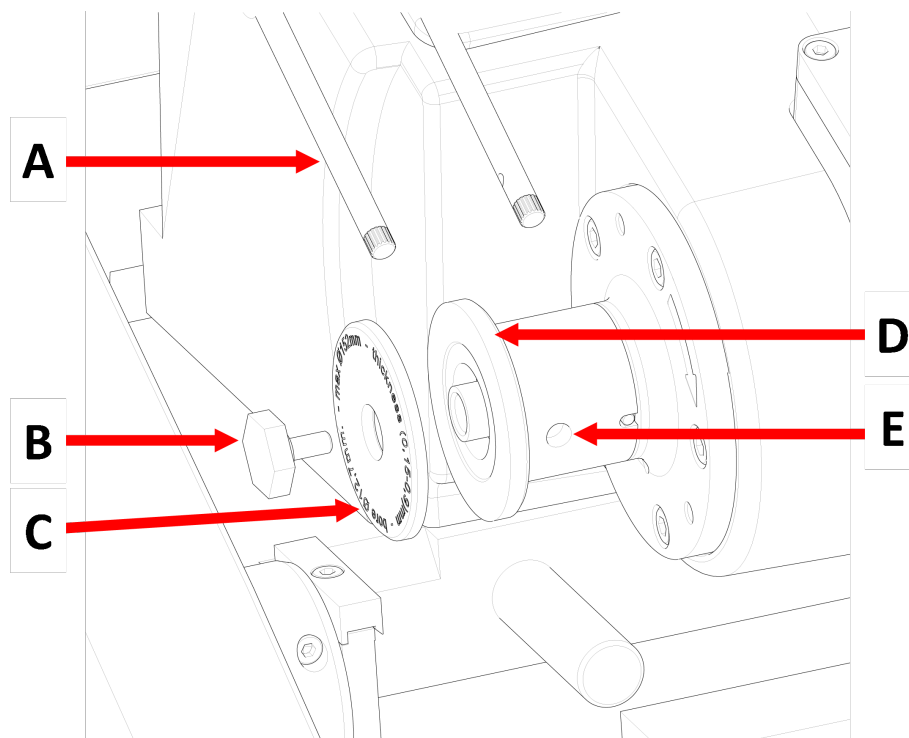

<b>A</b> Дюзи за охлаждане	<b>D</b> Вътрешен фланец
<b>B</b> Винт за фланец	<b>E</b> Отвор за опорен щифт
<b>C</b> Външен фланец	

1. Повдигнете предпазителя до отвореното му положение (позицията, в която той остава нагоре и отворен, когато го освободите).
2. Повдигнете дюзите на охлаждащата течност, за да получите достъп до сглобката на режещия диск.
3. Поставете опорния щифт в отвора в шпиндела на режещия диск.

**Съвет**

Шпинделът има лява резба.

4. Използвайте 17 мм гаечен ключ, за да разхлабите винта на фланеца.
5. Отстранете външния фланец.

**Забележка**

Толерансът между шпиндела и вътрешния фланец е много малък, което означава, че двете повърхности трябва да са абсолютно чисти. Никога не се опитвайте да поставите със сила режещия диск, тъй като това може да повреди шпиндела или режещия диск. Ако има някакви малки неравности, отстранете ги с шлифовъчна хартия, размер на абразива 1200.

6. Преди да монтирате режещия диск, тествайте режещия диск за повреди. Вижте [Режещи дискове и чашкови дискове](#) ► 76.
7. Монтирайте режещия диск и го задръжте хоризонтално срещу вътрешния фланец.

8. Монтирайте отново външния фланец с обработената повърхност, обърната към вътрешния фланец.
9. Монтирайте винта на фланеца.
10. Поставете опорния щифт в отвора на шпиндела на диска.
11. Използвайте 17 мм гаечен ключ, за да закрепите леко винта на фланеца. Затегнете винта със сила от максимум 5 N·m (4 lbf·ft).



#### **Забележка**

Проверява се дали режещия диск е закрепен здраво между вътрешния фланец и външния фланец. Ако режещия диск е наклонен настрани, това означава, че е монтиран неправилно; това ще доведе до неравномерно износване или счупване.

12. Спуснете дюзите на охлаждащата течност до работните им позиции.

## 5.8 Монтиране на чашковиден шлифовъчен диск

### **Смяна на комплекта на фланеца на колелото**

При шлайфане е необходим комплект фланци с чашковидни дискове Accutom-100.

1. Отстранете комплекта стандартни фланци, като го издърпате от шпиндела на колелото и го заменете с комплекта фланци за колело с чаша.
2. Съхранявайте стандартния винт за фланец заедно със стандартния фланец комплект.

### **Монтирайте колелото за чаша**



#### **ВНИМАНИЕ**

Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.

1. Повдигнете предпазителя до отвореното му положение (позицията, в която той остава нагоре и отворен, когато го освободите).



#### **Забележка**


Толерансът между шпиндела и вътрешния фланец е много малък, което означава, че двете повърхности трябва да са абсолютно чисти. Никога не се опитвайте да поставите със сила чашковидното шлифовъчно колело, тъй като това може да повреди шпиндела или чашкообразното шлифовъчно колело. Ако има някакви малки неравности, отстранете ги с шлифовъчна хартия, размер на абразива 1200.

2. Повдигнете дюзите на охлаждащата течност, за да получите достъп до сглобката на режещия диск.
3. Плъзнете вътрешния фланец върху шпиндела, докато се види край на шпиндела, и поставете колелото с чаша така, че повърхността да се срещне с вътрешния фланец.
4. Внимателно преместете колелото с чашата и вътрешния фланец по шпиндела.

**Съвет**

Натиснете колелото с чашата в центъра; не дръжте ръбовете на колелото.


- Натиснете колелото с чашата, докато вътрешният фланец заеме позиция, като позициониращия щифт в жлеба.

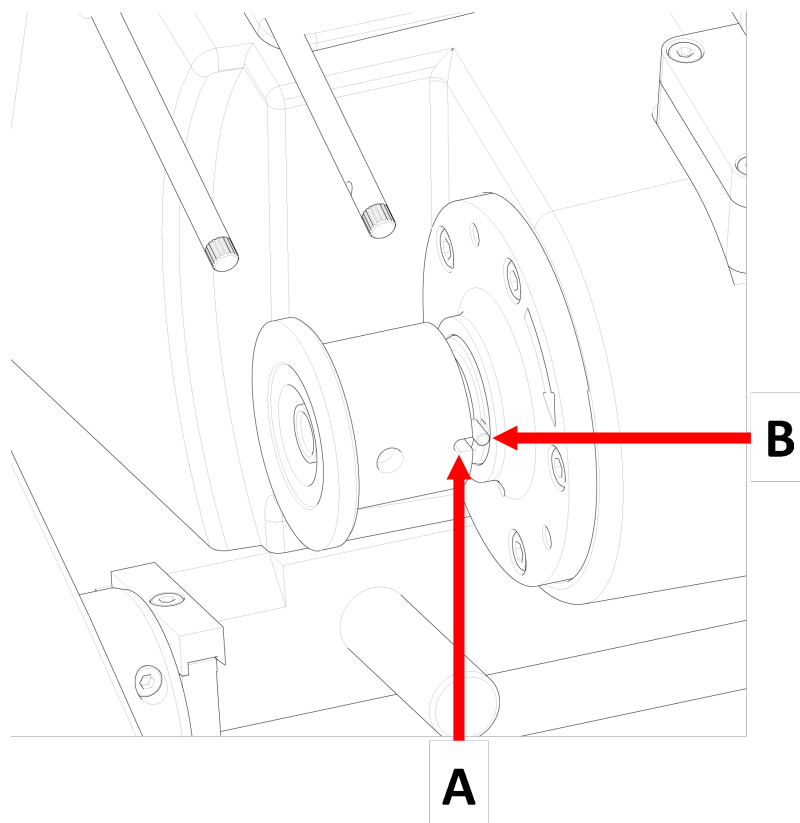**A** Жлеб**B** Щифт за позициониране

- Монтирайте отново външния фланец с обработената повърхност, обърната към вътрешния фланец.
- Монтирайте винта на фланеца.
- Поставете опорния щифт в отвора на шпиндела на диска.
- Използвайте 17 мм гаечен ключ, за да закрепите леко винта на фланеца. Затегнете винта със сила от максимум 5 N·m (4 lbf·ft).

**Дюзи за охлаждане**

По време на процеса на шлифоване не е необходимо да се използва правилната дюза за охлаждаща течност. За спиране на потока охлаждаща течност от дясната дюза:

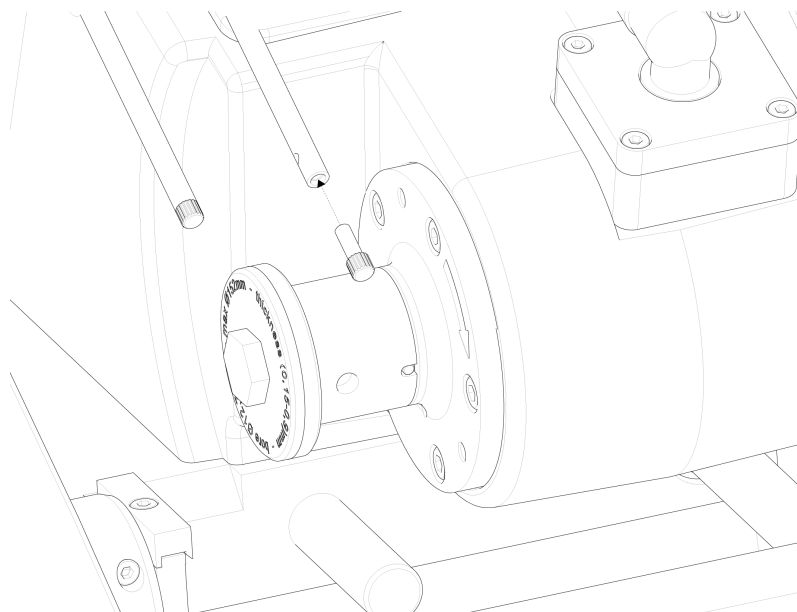

1. Заменете малкия винт в края на дясната дюза с дългия винт.
2. Спуснете дюзите на охлаждащата течност до работните им позиции. Уверете се, че дюзите не захващат образеца. Ако е необходимо, повдигнете дюзата и наклонете отвора на дюзата надолу.

## 5.9 Поставяне на държач за образец

1. Затегнете детайла в държач за образец тип лястовича опашка.
2. Закрепете държача на образеца в рамото на държача на образеца с плъзгане на държача на образеца в приспособлението тип лястовича опашка.
3. Затегнете винтовете.

## 5.10 Изпускателна система (по избор)

Препоръчваме ви да свържете машината към изпускателна система, тъй като при рязане на детайлите могат да се отделят вредни газове.

Машината е подготвена за свързване към изпускателна система чрез 50-милиметров вентилационен фланец в задната част.


Минимален капацитет: 30 м<sup>3</sup>/ч / (1,060 фута<sup>3</sup>/ч) при 0 мм (0") водомер.

### Връзка за отходните газове

Машината се доставя с изпускателен маркуч.

- Дължина 1.5 м (4.9').
- Диаметър: 50 мм (2").

### Процедура

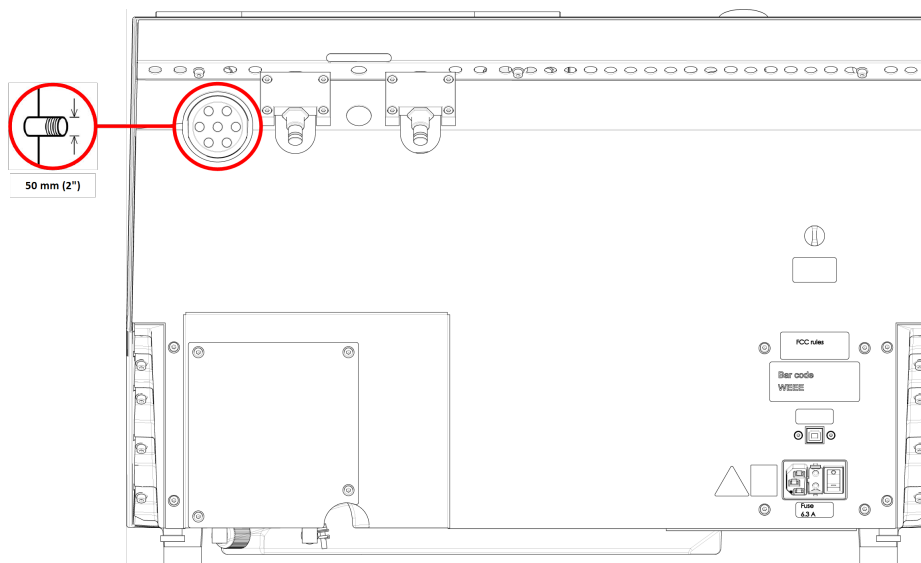

- Монтирайте изпускателния маркуч от вентилационния фланец на машината към изпускателната система.

## 5.11 Вакуумна система

Машината може да се използва с вакумен патронник, което изисква към машината да е свързана вакуумна помпа.



#### Забележка

Вакуумната помпа трябва да може да създаде поне 900 mbar вакуум.

### Процедура

(За вакуумния държач CATAP: Извадете тясната вакуумна тръба от вакуумния патронник.)

1. Поставете нипел за маркуч върху по-късата част на вакуумния маркуч (50 см / 20").
2. Поставете другия край на маркуча към вакуумния патронник.
3. Развийте малкия щепсел отляво на камерата и свържете вакуумната тръба чрез поставяне на нипела на маркуча.
4. Поставете нипел за маркуч върху по-дългото парче на вакуумния маркуч (1 m/3') и го свържете към вакуумна помпа.



#### Съвет

Можете да съкратите маркуча, за да сведете до минимум разстоянието от машината до вакуумната помпа.

5. Свържете другия край на маркуча към вакуумния вход в задната част на машината.

**Забележка**

Не използвайте въртене, когато работите с вакуумния държач. Вакуумният маркуч ще се увие около държача. Използвайте вместо това трептене.

## 5.12 Шум

За информация относно стойността на нивото на звуково налягане, вижте този раздел:

[Технически данни ► 96.](#)

**ВНИМАНИЕ**

Продължителното излагане на силен шум може да причини трайно увреждане на слуха на човек.

Използвайте средства за защита на слуха, ако излагането на шум надвишава нивата, определени от местните разпоредби.

**Справяне с шума по време на работа**


Различните материали имат различни звукови характеристики.

- За да намалите шума, намалете скоростта на въртене и/или силата, с която детайлът се притиска към режещия диск.

Времето за обработка може да се увеличи.




# 6 Основна операция

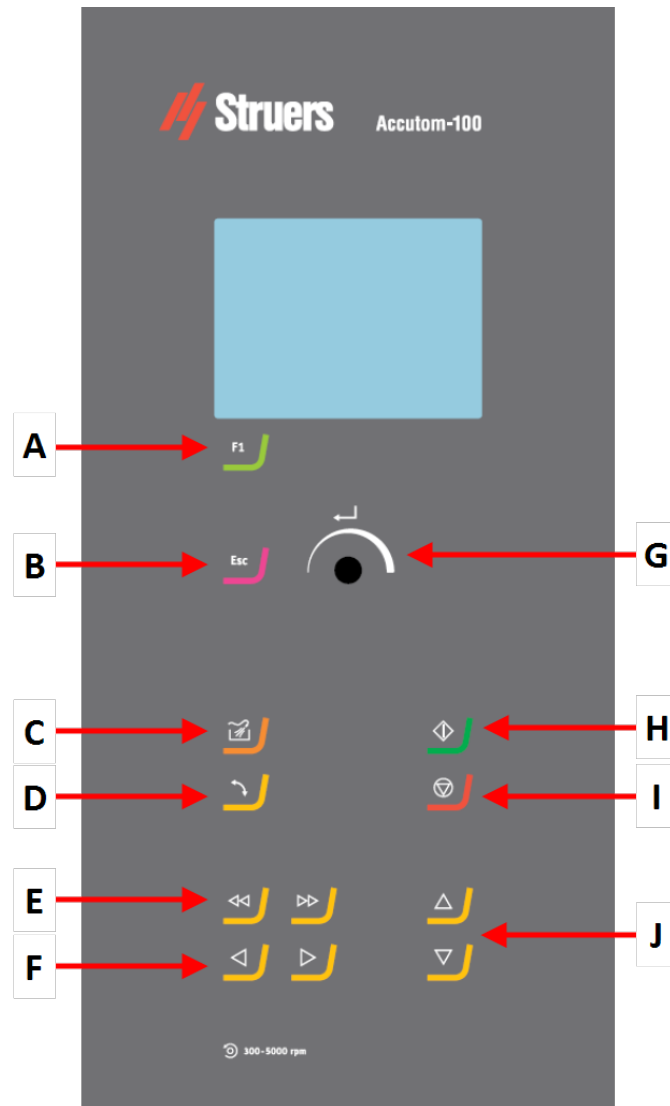




## 6.1 Контролен панел



- 
- |  |  |
|--|--|
| <b>A</b> F1                                    | <b>G</b> Завъртете/Натиснете бутона              |
| <b>B</b> Esc                                   | <b>H</b> Стартиране                              |
| <b>C</b> Промиване                             | <b>I</b> Спиране                                 |
| <b>D</b> Завъртете държача                     | <b>J</b> Клавиши за позициониране назад и напред |
| <b>E</b> Бързи клавиши за позициониране        |  |
| <b>F</b> Леви и десни клавиши за позициониране |  |
-



Бутон	Функция
	<p><b>F1</b></p> <p>Многофункционални клавиши, зависими от менюто. Вижте най-долния ред на отделните екрани.</p>
	<p><b>Esc</b></p> <p>Напуска текущото меню.</p>
	<p><b>Промиване</b></p> <p>Стартира операцията за промиване.</p>
	<p><b>Стартиране</b></p> <p>Стартира процеса на рязане или шлифоване.</p>
	<p><b>Спиране</b></p> <p>Спира процеса на рязане или шлифоване.</p>
	<p><b>Завъртете държача</b></p> <p>Завърта държача на 90°, за да улесни позиционирането на държача. Задръжте клавиша натиснат, за да въртите непрекъснато държача. Посоката на въртене се променя всеки път, когато натиснете клавиша.</p>
	<p><b>Бързи клавиши за позициониране</b></p> <p>Тези клавиши отварят менюто <b>Positioning</b> (Позициониране) или преместват държача за движение на образеца в посока X на стъпки от 100 µm.</p>
	<p>Задръжте бутона натиснат, за да увеличите скоростта.</p>

Бутон	Функция
	<p><b>Леви и десни клавиши за позициониране</b></p> <p>Тези клавиши отварят менюто <b>Positioning</b> (Позициониране) или преместват образа бавно в посока X на стъпки от 5 µm.</p>
	<p>Задръжте бутона натиснат, за да увеличите скоростта.</p>
	<p><b>Клавиши за позициониране назад и напред</b></p> <p>Тези клавиши отварят менюто <b>Positioning</b> (Позициониране) или преместват шпиндела на колелото в посока Y на стъпки от 100 µm.</p>
	<p>Задръжте бутона натиснат, за да увеличите скоростта.</p>
<p><b>Завъртете/Натиснете бутона</b></p> <p>Използвайте този въртящ се бутон на контролния панел, за да изберете елементи от менюто.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Завъртете въртящия се бутон, за да изберете меню, група методи или да промените стойност.</li> <li>• Натиснете въртящия се бутон, за да влезете в поле или да активирате избора.</li> <li>• Завъртете бутона, за да увеличите или намалите числовата стойност или да превключвате между двете опции. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ако има само две опции, натиснете въртящия се бутон, за да превключвате между двете опции.</li> <li>– Ако има повече от две опции, се показва изскачащо поле.</li> </ul> </li> </ul>

## 6.2 Дисплеят




### Забележка

Екраните, показани в това ръководство, може да се различават от действителните екрани в софтуера.



Когато включите машината, дисплеят показва конфигурацията и версията на инсталирания софтуер.

Дисплеят е разделен на три основни области:

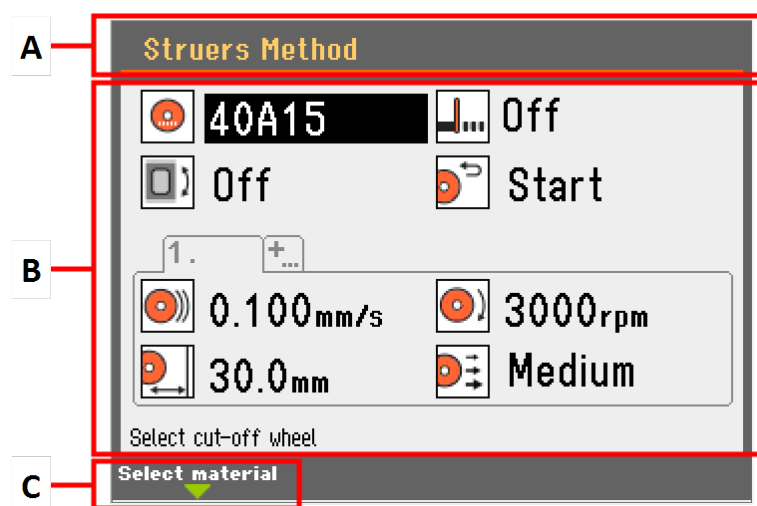

<b>A Заглавна лента</b>	Заглавната лента показва функцията, която сте избрали.
<b>B Информационни полета</b>	Тези полета показват информация за избраната функция. В някои полета можете да изберете и промените стойността.
<b>C Функция F1</b>	Функция, зависи от менюто.

### Звукови сигнали

<b>Кратък звуков сигнал</b>	Кратък звуков сигнал, когато натиснете клавиш, показва, че изборът е потвърден.  Можете да активирате или деактивирате звуковия сигнал: изберете <b>Configuration</b> (Конфигурация).
<b>Дълъг звуков сигнал</b>	Дълъг звуков сигнал, когато натиснете бутон, показва, че бутонът не може да бъде активиран в момента.  Не можете да деактивирате този акустичен сигнал.

### Режим на готовност

За да се увеличи живота на дисплея, подсветката се затъмнява автоматично, ако машината не е била използвана известно време. (10 мин.)

- Натиснете произволен клавиш, за да активирате повторно дисплея.

## 6.3 Стартиране

### Стартиране - за първи път

Първият път, когато включите машината, ще бъдете подканени да изберете езика, който искате да използвате, и да зададете датата и часа.

Ако е необходимо, използвайте контролите на контролния панел, за да промените настройките. Вижте [Променете настройките](#) ► 38.

### Select language (Избор на език)



- Изберете езика, който искате да използвате. Ако е необходимо, можете да промените езика от менюто **Options** (Опции). Вижте [Меню Опции](#) ► 68.


### Стартиране - ежедневна експлоатация

Когато включите машината, екранът, който е бил показан, когато машината е била изключена, се показва точно след екрана за стартиране.

### Референтни позиции

Референтните позиции се калибрират при всяко стартиране или ако референтните позиции са били загубени.

## 6.4 Main menu (Главно меню)

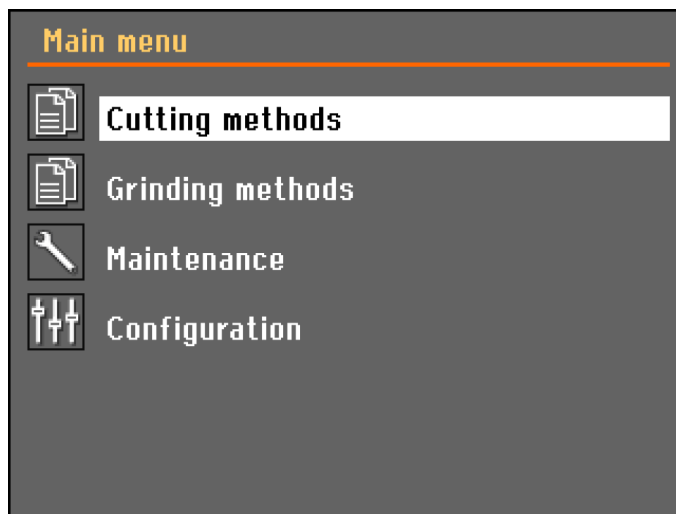

От екрана **Main menu** (Главно меню) можете да избирате между следните опции:



**Cutting methods** (Методи на рязане)



**Grinding methods** (Методи на шлифоване)



**Maintenance** (Поддръжка)



**Configuration** (Конфигурация)

## 6.5 Променете настройките

### Буквено-цифрови стойности


За да промените настройка, изберете полето за промяна на настройката.

1. Завъртете въртящия се бутон, за да отидете до полето, където искате да промените настройката.
2. Натиснете въртящия се бутон, за да въведете полето.
  - **Повече от две опции:**  
Списък за превъртане: Завъртете въртящия се бутон, за да превъртите нагоре или надолу в списък със стойности.  
  
Изскачащ диалогов прозорец: Завъртете въртящия се бутон, за да превъртите нагоре или надолу списъка с опции. Натиснете въртящия се бутон, за да изберете желаната опция.
  - **Две опции:**  
Натиснете въртящия се бутон, за да превключвате между двете опции.
3. Ако е необходимо, натиснете Esc, за да отмените функции/промени и да се върнете към предишния екран.

### Цифрови стойности

1. Завъртете въртящия се бутон, за да изберете стойността, която да промените.
2. Натиснете въртящия се бутон, за да редактирате стойността. Около стойността се появява поле за превъртане.
3. Завъртете въртящия се бутон, за да увеличите или намалите цифровата стойност.
4. Натиснете въртящия се бутон, за да приемете новата стойност. (Натискането на Esc отменя промените и запазва първоначалната стойност.)

## 6.6 Менюто за позиция

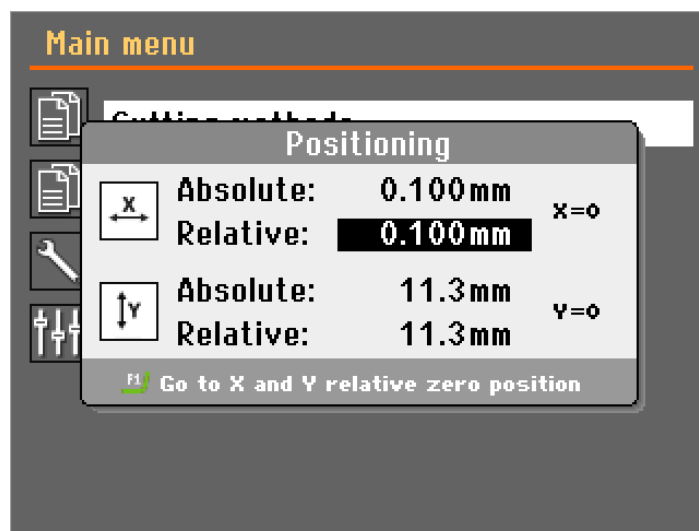


Менюто **Positioning** (Позициониране) се показва, когато натиснете клавишите за позициониране.

- Натиснете бутона за задържане до изпълнение и клавишите за позициониране, за да преместите рамото на държача за образци или режещия диск / колело с чаша, докато предпазителят е отворен.

Екранът за позициониране изчезва след 5 секунди или когато натиснете Esc.

### Задаване на относителната нулева позиция

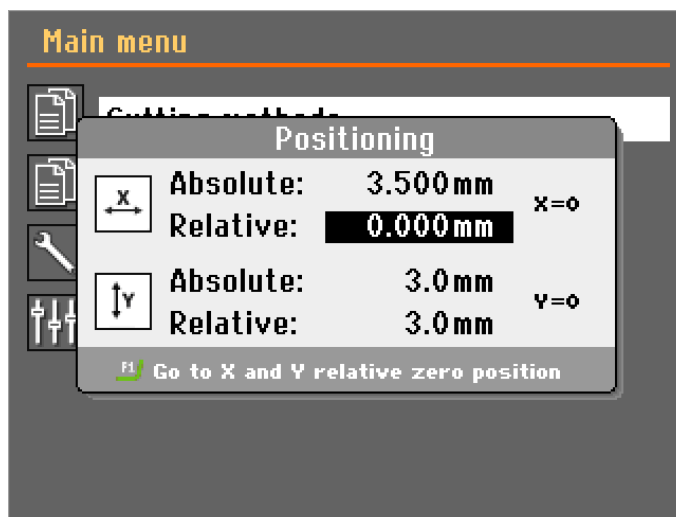


При рязане или шлайфане на идентични детайли или образци, можете да зададете относителна нулева позиция:

- Преместете детайла или образца до желаната позиция X, след което натиснете Enter. Сега това ще бъде относителната нулева позиция X.
- Преместете режещия диск или колелото с чашав желаната позиция Y, след което натиснете Enter. Сега това ще бъде Y относителна нулева позиция.

### Преминаване към относителната нула

Преместване на обработвания детайл в относителна нулева позиция X:

1. Затворете предпазителя.

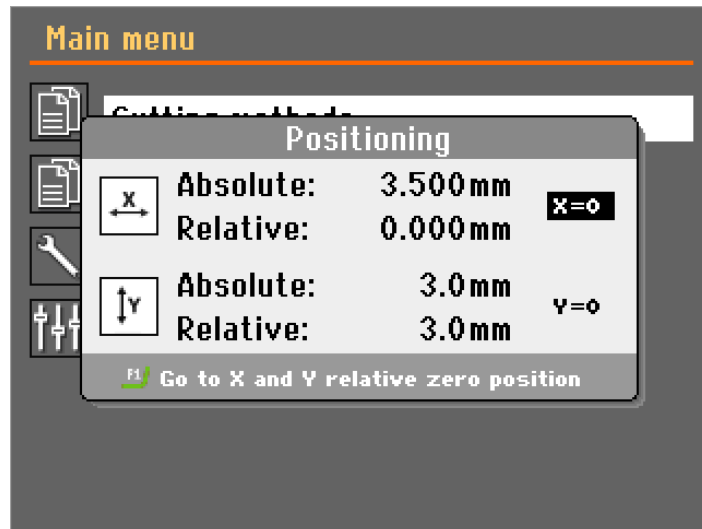

2. Изберете **X = 0** и натиснете Enter.

Преместване на режещия диск в относително нулево положение Y:

1. Затворете предпазителя.
2. Изберете **Y = 0** и натиснете Enter.

За едновременно преместване на детайла и режещия диск към X и Y относителна нулева позиция:

1. Затворете предпазителя.
2. Натиснете F1.

## 6.7 Методи на рязане

### 6.7.1 Нов метод на рязане

Можете да създадете нов метод на рязане или да копирате съществуващ метод.

1. От екрана **Main menu** (Главно меню), изберете **Cutting methods** (Методи за рязане).
2. Натиснете F1. Появява се изскачащо меню
3. Изберете **New** (Нов), за да създадете нов метод на рязане, или изберете **Copy** (Cory), за да направите копие на маркирания метод на рязане.

#### Заклучване на методи за рязане

Можете да заключите методите, за да предотвратите извършването на промени.





Заклучен



Отключен



#### Съвет


Ако направите промени, първоначалният метод ще бъде презаписан. За да запазите оригиналния метод, направете копие на метода и го преименувайте.





## 6.7.2 Настройки



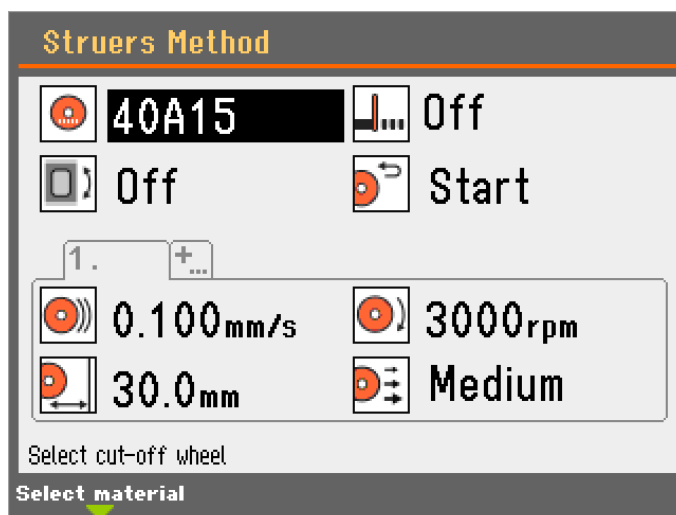



1. От екрана **Main menu** (Главно меню), изберете **Cutting methods** (Методи за рязане).



2. Изберете метод на рязане.



Параметри	Настройки	Промяна на увеличение / описание	По подразбиране
 Режещ диск	<b>Struers cut-off wheels</b> (Struers дискове за рязане)		
	<b>User defined cut-off wheels</b> (дефинирани от потребителя режещи дискове)		
 MultiCut	<b>Off</b> (Изключено)	Единично рязане.	
	<b>MultiCut 1</b>	Рязане на до 20 детайла с еднаква дебелина	
	<b>MultiCut 2</b>	Рязане на до 20 детайла с различна дебелина	
 Въртене на държача	<b>Off</b> (Изключено)		<b>Off</b> (Изключено)
	<b>Rotate</b> (завъртане)	Скорост: 1, 2 или 3	1
	<b>Oscillate</b> (Осцилиране)	Ъгъл: 10-400° Скорост: 1, 2 или 3	30° 1
 Позиция за въртане	<b>Start</b> (Старт)	Режещият диск се връща в начална позиция.	
	<b>Zero</b> (Нула)	Режещият диск се връща в нулево положение.	
	<b>Stay</b> (Престой)	След рязане режещият диск не се движи.	

Параметри	Настройки	Промяна на увеличение / описание	По подразбиране	
<p><b>Забележка</b>   Когато използвате позиция за въртане <b>Start</b>(Старт) или <b>Zero</b>(Нула), уверете се, че позицията Y-стоп е зададена правилно. Ако детайлът не е прерязан преди детайлът да бъде изтеглен, режещият диск може да се повреди.</p> <p><b>Забележка</b>   Използвайте функцията <b>Stay</b> (Престой) за диамантени или CBN режещи дискове с бакелит, тъй като прибирането може да разруши ръба на режещия диск.</p>				
	Скорост на подаване	0,005 - 3,000 мм/s (0,0002 - 0,1 in/s)	0,005 мм/s (0,0002 in/s)	0,1 мм/s (0,004 in/s)
	Скорост на въртене.	300 - 5000 об./мин	50 об./мин	Препоръчителна настройка за режещия диск
	Дължина на рязане	1 - 110 мм (0.04 - 4.3")	0.1 мм (0.004")	30 мм (1.2")
	Сила на рязане	<b>Low</b> (Ниска) <b>Medium</b> (Средна) <b>High</b> (Висока)		

#### Променете настройките


1. Изберете метода на рязане, който искате да редактирате.
2. Изберете и редактирайте параметрите.

Промените се записват автоматично. Можете да нулирате метода до стойностите по подразбиране. Вижте [Менюто Maintenance \(Поддръжка\) ► 66](#).

#### 6.7.3 Ръководство за материали

За достъп до **Material guide** (Ръководство за материали):


1. Изберете метод на рязане.
2. Маркирайте параметъра на режещия диск.

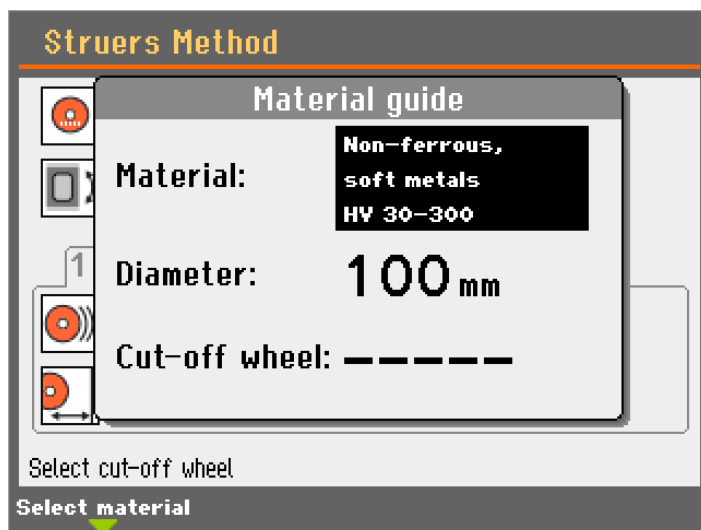

3. Натиснете F1. Появява се изскачащо меню.



4. Изберете материал от списъка.
5. Изберете диаметъра.

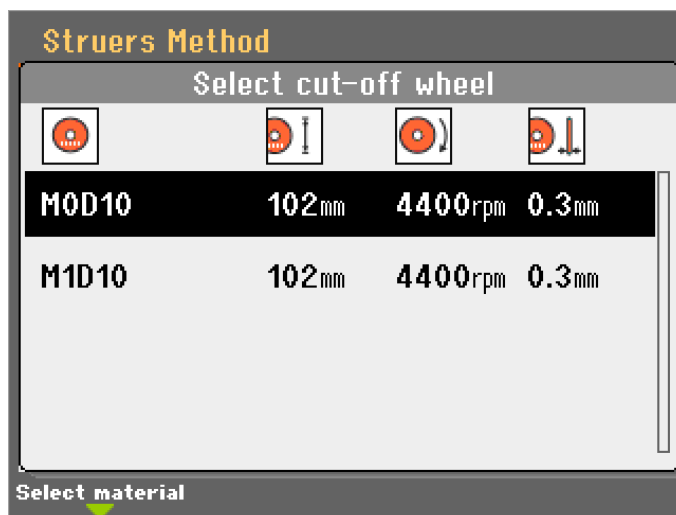

6. Изберете режещ диск от списъка. Препоръчаната скорост на въртене ще се приложи автоматично.

В зависимост от конкретните изисквания можете да регулирате параметрите на рязане, за да постигнете необходимите цели.

Използвайте следната таблица като ръководство при избора на режещ диск и параметри на рязане според материала, който ще се реже.

Материал	Режещ диск	Твърдост (HV)	Сила на рязане	Скорост на подаване (мм/с)	Скорост на въртене.
Висока прецизност, ниска загуба на материал, много малки образци	M1D10	> 800	Нисък	0.005 - 0.15	5000
	M1D08				
Керамика, минерали и кристали	MOD15	> 800	Нисък	0.005 - 0.15	5000
			Нисък	0.005 - 0.20	4000
	Висок		0.005 - 0.30	3200	
	Висок		0.005 - 0.30	2700	
Синтеровани карбиди и твърда керамика	B0D15	> 800	Среден	0.005 - 0.25	3200
			Среден	0.005 - 0.25	2700
Изключително твърди черни метали	B0C15	> 500	Среден	0.005 - 0.25	5000
Твърди и много твърди черни метали	50A15	500 - 800	Среден	0.05 - 0.30	1000 - 5000
Средно твърди черни метали	40A15	200 - 500	Среден	0.05 - 0.30	1000 - 5000

Материал	Режещ диск	Твърдост (HV)	Сила на рязане	Скорост на подаване (мм/с)	Скорост на въртене.
Меки до средно меки черни метали	30A15	300	Среден	0.05 - 0.30	1000 - 5000
Меки и ковки цветни метали	10S15	30 - 400	Среден	0.05 - 0.30	1000 - 5000
Пластмаса и смоли, монтиран материал	E0D15	< 100	Среден	0.05 - 0.30	макс. 1200

#### 6.7.4 Въртене на държача



##### **ВНИМАНИЕ**

Когато работите с машини с въртящи се части, внимавайте дрехите и/или косата да не бъдат захванати от въртящите се части.

##### **Въртене**

Въртенето обикновено се използва при рязане на кръгли детайли. Чрез преместване на повърхността на рязане, скоростта на подаване и режещият диск може да се увеличи, без да се предизвиква прекомерно нагряване.

Образецът също така ще има по-равномерен модел на надраскване на повърхността и по-добра плоскост.

Освен това ръбът в края на рязането ще се появи в средата на образца. Това ще улесни отстраняването на ръба по време на следващата подготовка.


##### **Осцилации**

Осцилацията е полезна при рязане на много твърди материали, тъй като намалява натрупването на топлина.


Осцилацията се използва и за крехки материали, тъй като има по-добро разпределение на силата, използвана за рязане на детайла.

##### **Настройки**

- **Off** (Изкл.): Държачът не се върти.

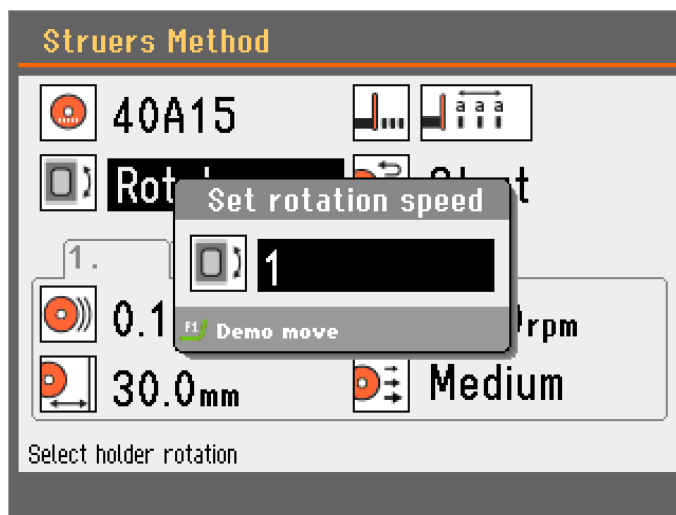

- **Rotate** (Завъртане): Заготовката се върти около центъра си.

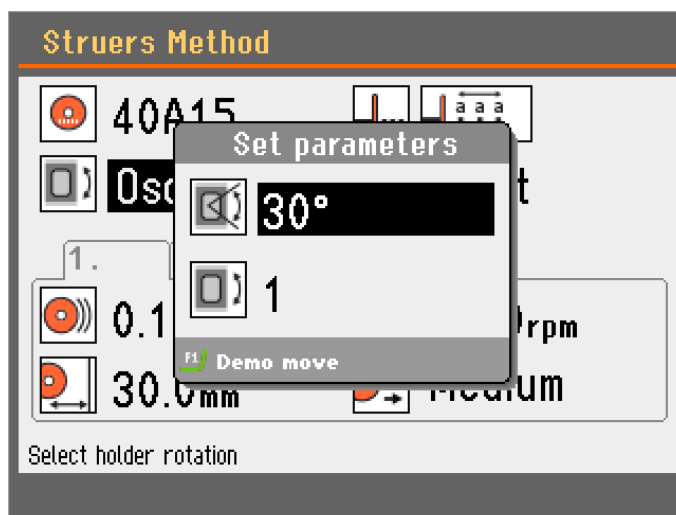


- **Oscillate** (Осцилирайте): Държачът осцилира около центъра си.

За демонстрация на движението:


1. Натиснете F1, за да стартирате осцилацията и да проверите дали е правилно подравнена.
2. Натиснете отново F1, за да спрете движението.

## 6.7.5 MultiCut

Еднакъв размер

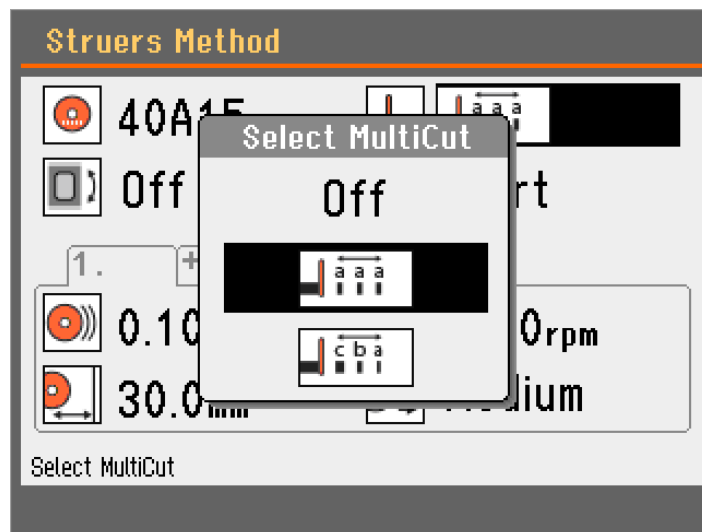

Използвайте първата MultiCut опция за нарязване на няколко резена с еднаква ширина.

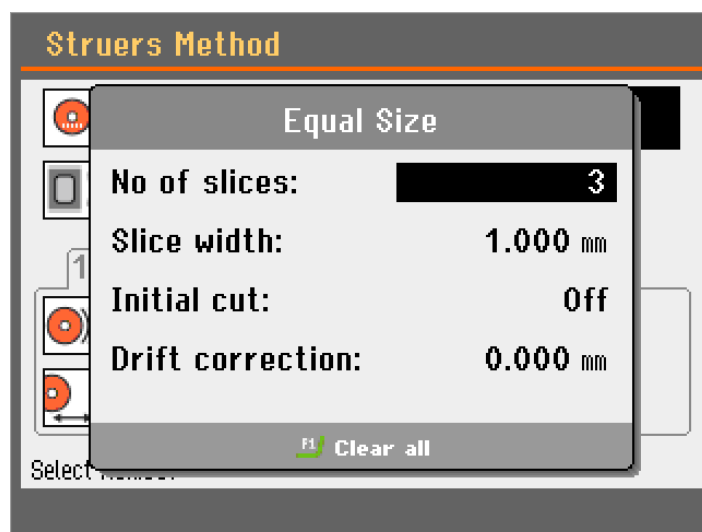

### Параметри

**No of slices** (Брой резени)

Задайте броя на резените за рязане.

**Slice width** (Ширина на среза)

Задайте ширината на резените, които ще режете.

**Initial cut** (Първоначално изрязване)

Изберете този параметър, ако трябва да направите първоначално рязане, преди да започнете да режете образците. Това срязва бракуван детайл, който няма да използвате. Например, ако детайлът има неравен ръб, което би го направило неподходящ като първа проба.



## Параметри


### Drift correction (Корекция на дрейфа)

Стойностите на номиналната дебелина за всички Struers режещи дискове вече са запазени в дефинициите на дисковете.


Когато изберете режещ диск, тази конкретна дебелина на диска ще се използва автоматично.

За дефинирани от потребителя дискове трябва да въведете дебелината ръчно.

## Различни размери

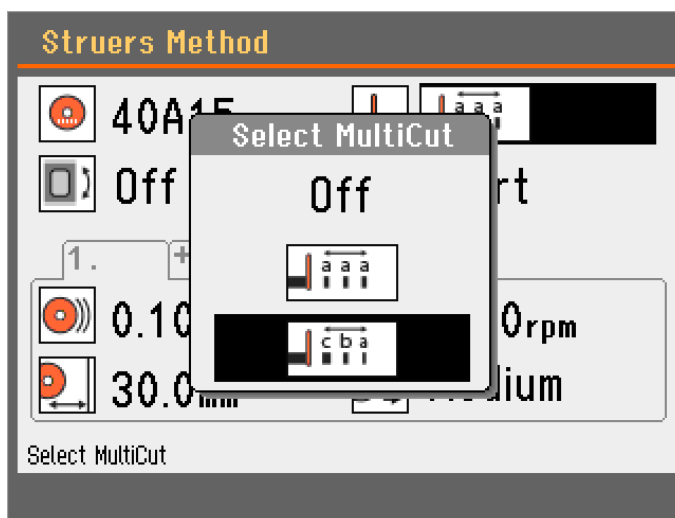

Използвайте втората MultiCut възможност за нарязване на няколко резена с различна ширина.

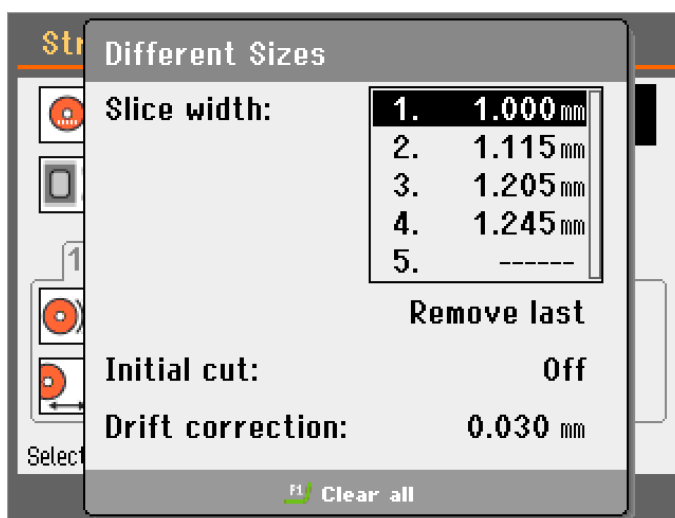

Параметри	
<b>Slice width</b> (Ширина на среза)	Задайте ширината на резените, които ще режете.
<b>Initial cut</b> (Първоначално изрязване)	Изберете този параметър, ако трябва да направите първоначално рязане, преди да започнете да режете образците. Това срязва бракуван детайл, който няма да използвате. Например, ако детайлът има неравен ръб, което би го направило неподходящ като първа проба.
<b>Drift correction</b> (Корекция на дрейфа)	<p>Стойностите на номиналната дебелина за всички Struers режещи дисков вече са запазени в дефинициите на дисковете.</p> <p>Когато изберете режещ диск, тази конкретна дебелина на диска ще се използва автоматично.</p> <p>За дефинирани от потребителя дискове трябва да въведете дебелината ръчно.</p>

#### Стойност на корекция на дрейфа

Машината автоматично компенсира дебелината на режещия диск, когато използвате MultiCut. Въпреки това, поради разликите в скоростта на подаване и скоростта на колелото между различните методи, при които се използва един и същ диск, може да е необходима допълнителна компенсация:

1. Нарезете няколко пробни резена.
2. Измерете дебелината на тестовите срезове и я сравнете с предварително зададената дебелина, за да получите стойността на отклонението.
3. Въведете стойността на отклонението в полето **Drift correction** (Корекция на дрейфа).

#### 6.7.6 OptiFeed

По време на рязане или шлифоване, машината непрекъснато измерва натоварването на двигателя. Факторите, които определят натоварването, са формата и свойствата на детайла.

Когато се достигне максимално допустимото натоварване на двигателя, OptiFeed функцията автоматично намалява скоростта на подаване.

Веднага след като натоварването падне под зададената граница, скоростта ще бъде увеличена до първоначалната настройка.



#### Забележка

Ако искате да изрежете или шлифовате подобни детайли след това, намалете скоростта на подаване до новата стойност или по-ниска.

Нивото на сила	OptiFeed се активира при натоварване на двигателя от:
Нисък	45%
Среден	60%
Висок	100%

### 6.7.7 Оптимизиране на резултатите от рязането

Обектив	Препоръка
По-добро рязане	Затегнете здраво детайла, като използвате подходящия държач за образци.
По-добро качество на повърхността	Използвайте най-ниската препоръчителна скорост на подаване, а най-високата препоръчителна скорост на въртене на диска и въртене на държача без образец.
По-малко износване на диска	<p>Уверете се, че използвате правилната концентрация на добавката в охлаждащата течност.</p> <p>Използвайте най-ниската препоръчителна скорост на подаване, най-високата препоръчителна скорост на колелото и без въртене на държача на образца.</p> <p>Това е особено важно, когато използвате смола и всички абразивни режещи дискове.</p>
Решаване на проблеми с абразивни режещи дискове	<p>Не трябва да се използват абразивни режещи дискове извън препоръчания диапазон на скоростта на подаване.</p> <p>При по-ниски от препоръчителните скорости на подаване те ще създадат неправилни повърхности. При по-високи скорости на подаване се наблюдава прекомерно износване на диска и повишен риск от счупване.</p>
По-плоски образци	<p>Използвайте предимно ниски скорости на подаване, най-висока препоръчителна скорост на диска, възможно най-големи фланци и без въртене на държача на образца.</p> <p>Първоначалният разрез е особено важен. Ако първоначалната скорост на подаване е твърде висока, дискът ще се огъне и ще започне да реже под ъгъл. Такъв разрез никога няма да завърши равен.</p>
По-добър паралелизъм	Използвайте най-ниската препоръчителна скорост на подаване.
По-бързо рязане	Ориентирайте обработвания детайл така, че дискът да реже възможно най-малкото сечение, след което използвайте максималната препоръчителна скорост на подаване.
Рязане на композитни материали	<p>Използвайте най-ниското препоръчано ниво на сила за материалите в композита.</p> <p>Вижте <a href="#">Ръководство за материали</a> ► 43.</p>

## 6.8 Започнете процеса на рязане

### Затегнете детайла.

- Закрепете обработвания детайл в държача за образци.


При рязане с въртене или осцилиране обработваният детайл и държачът на образца трябва да бъдат захванати така, че да се въртят равномерно около центъра на детайла. По този начин се постига най-бързо рязане, тъй като режещият диск ще реже през по-голямата част от времето и възможността за повреждане на режещия диск е ограничена.



#### Забележка

За да избегнете повреди, уверете се, че обработваният детайл или държачът за образци не могат да влязат в контакт с режещия диск или дюзите за охлаждаща течност.

### Позициониране на обработвания детайл

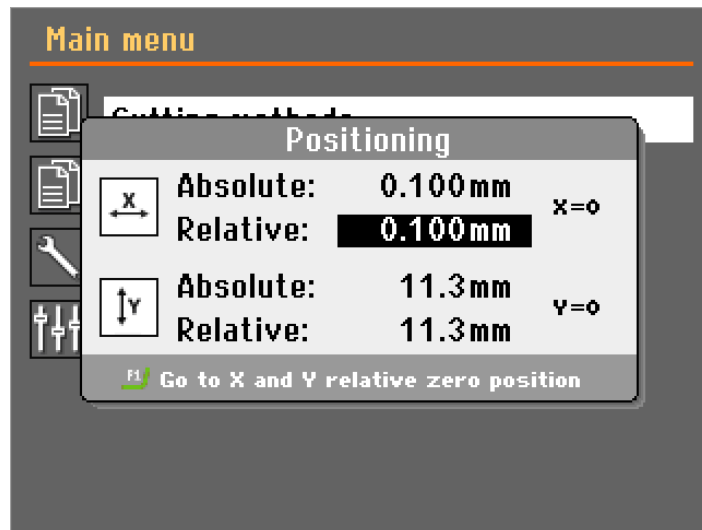

1. Използвайте бутона за задържане и бутоните за позициониране, за да преместите детайла в правилната начална позиция, близо до режещия диск.



#### Забележка

Проверете дали няма препятствия в камерата за рязане преди да започнете процеса на рязане.



#### Забележка


Проверете кошницата и магнита за остатъци от рязане, преди да започнете процеса на рязане, за да се осигури достатъчно охлаждане. Запушеният дренаж може да доведе до преливане на вода и твърде малко вода в резервоара.

2. Затворете предпазителя.
3. Натиснете Старт.

**Забележка**

Проверете дали има постоянен поток на охлаждаща течност от дюзите.

## 6.8.1 Екран за процеса на рязане

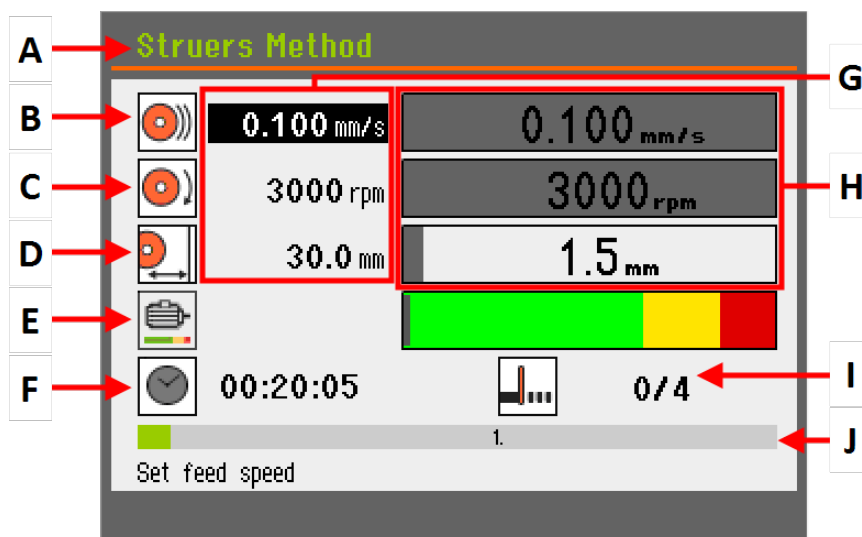

<b>A</b> Метод	<b>F</b> Отброяване на таймера
<b>B</b> Скорост на подаване	<b>G</b> Задаване на стойности
<b>C</b> Скорост на въртене.	<b>H</b> Действителни стойности
<b>D</b> Дължина на рязане	<b>I</b> MultiCut
<b>E</b> Натоварване на двигателя	<b>J</b> Лентата за напредък

**Ръчно спиране**

Машината спира автоматично, когато процесът на рязане приключи, но можете да спрете процеса по всяко време на работа, като натиснете Stop.

Натиснете Start, за да продължите рязането.

**Промяна на параметрите по време на процеса на рязане**

По време на процеса на рязане можете да промените следните параметри:

- Скорост на подаване
- Скорост на въртене.
- Дължина на рязане

**Съвет**

Ако например натоварването на двигателя е твърде голямо, можете да намалите скоростта на подаване.

1. Изберете параметъра, който искате да промените.
2. Натиснете Enter и променете стойността.
3. Натиснете Enter, за да потвърдите промяната, или натиснете Esc, за да я отмените.

### Прибиране на детайла

За прибиране на режещия диск от обработвания детайл по време на рязане:

1. Натиснете Stop, за да прекъснете процеса на рязане.
2. Натиснете клавиша за позициониране назад, за да отдалечите шпиндела на диска от държача.
3. Натиснете Start, за да продължите рязането. След това режещият диск ще започне да се движи напред с предварително зададената скорост на подаване.

### OptiFeed

Вижте [OptiFeed](#) ► 50.

## 6.9 Методи на шлифване

### 6.9.1 Нов метод на шлифване

Можете да създадете нов метод на шлифване или да копирате съществуващ метод.

1. От екрана **Main menu** (Основно меню) изберете **Grinding methods** (Методи за шлайфане).
2. Натиснете F1. Появява се изскачащо меню
3. Изберете **New** (Нов), за да създадете нов метод на шлифване или изберете **Copy** (Сору), за да направите копие на маркирания метод за рязане.

### Методи за шлифване на ключалката

Можете да заключите методите, за да предотвратите извършването на промени.



**Заключен**



**Отключен**




#### **Съвет**


Ако направите промени, първоначалният метод ще бъде презаписан. За да запазите оригиналния метод, направете копие на метода и го преименувайте.





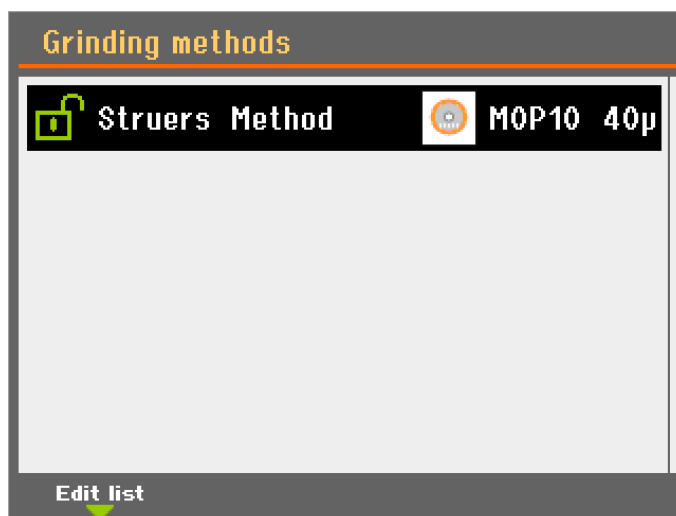

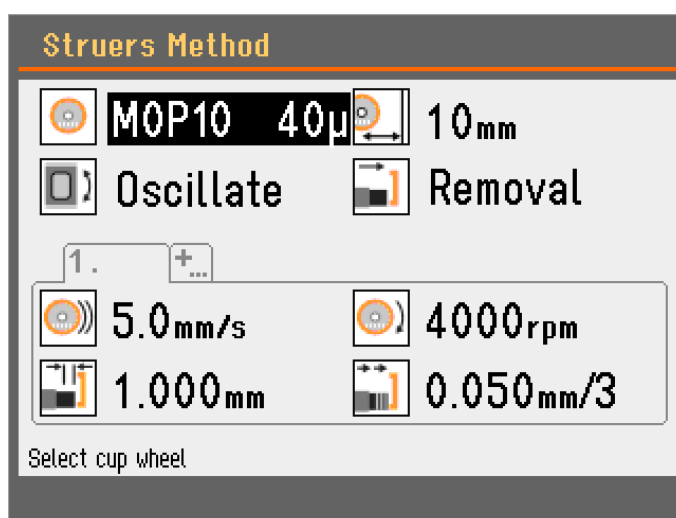

## 6.9.2 Настройки

1. От экрана **Main menu** (Основно меню) изберете **Grinding methods** (Методи за шлайфане).



2. Изберете метод за шлайфане.



Параметри	Настройки	Промяна на увеличение / описание	По подразбиране	
	Колело за чаша	<b>Struers cup wheels</b> (Struers колела за чаши) <b>User defined cup wheels</b> (Колела за чаши, дефинирани от потребителя)		
	Дължина на шлайфане	1 - 110 мм (0.04 - 4.3")	0.1 мм (0.004")	10 мм (0.4")
	Въртене на държача	<b>Off</b> (Изключено) <b>Oscillate</b> (Осцилиране)	Ъгъл: 10-180° Скорост: 1, 2 или 3	<b>Off</b> (Изключено) 45° 1
	Режим на премахване	<b>Removal</b> (Премахване) или <b>Relative</b> (Относително)		<b>Removal</b> (Премахване)
	Скорост на подаване	0,1 - 7,5 мм/s (0,004 - 0,3 in/s)	0,1 мм/s (0,004 in/s)	0,1 мм/s (0,004 in/s)
	Скорост на въртене.	300 - 5000 об./мин	50 об./мин	Препоръчителна настройка за режещия диск
	Позиция на спиране	0.005 - 5 мм (0.0002" - 0.2")	0.005 мм (0.0002")	1 мм (0.04")
	Измиване	X-увеличаване: 0.005 - 1 мм (0.0002" - 0.04") Брой движения: 1 - 10	0.005 мм (0.0002") 1	0.05 мм (0.002") 3



**Променете настройките**

1. Изберете метода за шлифване, който искате да редактирате.
2. Изберете и редактирайте параметрите.

Промените се записват автоматично. Можете да нулирате метода до стойностите по подразбиране. Вижте [Менюто Maintenance \(Поддръжка\) ► 66](#).

**6.9.3 Ръководство за материали**

Използвайте следната таблица като ръководство, за да изберете чашковия диск и параметрите на шлайфане според материала на образеца.

Материал	Твърдост (HV)	Диск	Точност	Скорост на подаване (мм/с)	X-увеличаване	№ на финалните внезапни проверки	Скорост на колелото (об/м)
Керамика, минерали и кристали	> 800	MOPX X	Висок	0.1 - 0.2	5 - 10 µm	10	4000 (диаметър 100 мм)
			Среден	0.2 - 4.0	10 - 20 µm	5	2650 (диаметър 150 мм)
			Нисък	4.0 - 7.5	20 - 30 µm	2	
Синтеровани карбиди и твърда керамика	> 600	BOPX X	Висок	0.1 - 0.3	5 - 10 µm	10	
			Среден	0.3 - 0.5	10 - 20 µm	5	4000
			Нисък	0.5 - 1.0	20 - 30 µm	2	
Ковък		10P13					


**6.9.4 Въртене на държача****ВНИМАНИЕ**

Когато работите с машини с въртящи се части, внимавайте дрехите и/или косата да не бъдат захванати от въртящите се части.

**Осцилации**

Осцилацията се използва, когато се постига по-равномерен модел на надраскване върху повърхността и оптимална равнина.

Осцилацията се използва и за крехки материали, тъй като има по-добро разпределение на силата, използвана по време на шлифване.

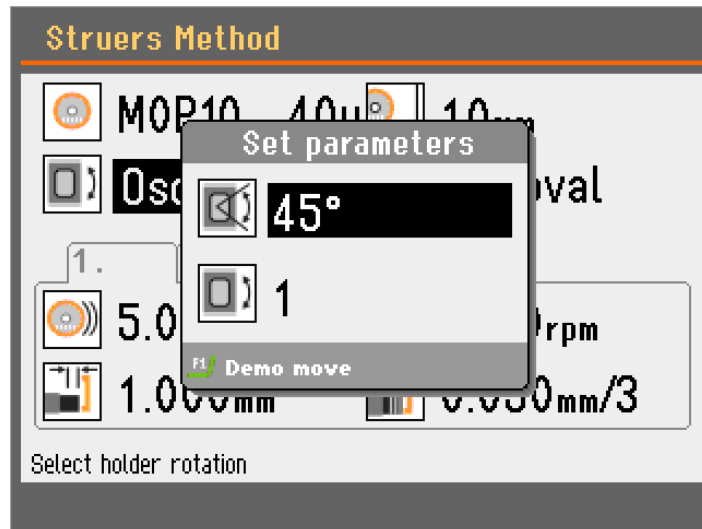

- **Off** (Изкл.): Държачът не се върти.
- **Oscillate** (Осцилирайте): Държачът осцилира около центъра си.

За демонстрация на движението:

1. Натиснете F1, за да стартирате осцилацията и да проверите дали е правилно подравнена.
2. Натиснете отново F1, за да спрете движението.


### 6.9.5 Режим на премахване

#### Removal (Премахване)

Използвайте този режим на отстраняване, за да отстраните точно определено количество материал.

Ако например даден компонент се намира точно на 0,125 мм под повърхността на образца:

1. Преместете образца възможно най-близо до чашковидния диск, без да се допират, като използвате десния клавиш за бързо позициониране, докато натискате бутона за задържане и пускане.
2. Докато държите бутона за задържане и пускане, натиснете клавишите за позициониране, за да придвижите бавно образца към чашковидния диск, докато се получи контакт между образца и диска.

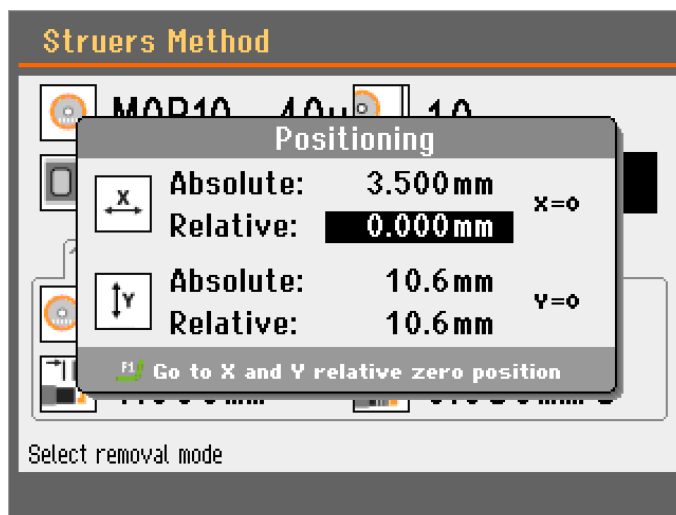


3. Задайте относителната позиция X на нула.
4. Задайте количеството материал, което трябва да се отстрани.
5. Преместете образеца малко встрани от чашковия диск в посока Y.
6. Натиснете Старт. След приключване на процеса на шлайфане машината ще спре точно на предварително определената дълбочина.

### Relative (Премахване)


Използвайте този режим на отстраняване, за да отстранявате материал, докато се достигне зададена относителна позиция.

Ако например даден компонент се намира точно на 0,125 мм под повърхността на образеца:

1. Преместете образеца възможно най-близо до чашковидния диск, без да се допират, като използвате десния клавиш за бързо позициониране, докато натискате бутона за задържане и пускане.
2. Натиснете десния клавиш за позициониране, докато държите бутона за задържане, за да придвижите бавно образеца към чашковидния диск, докато има контакт само между образеца и диска.

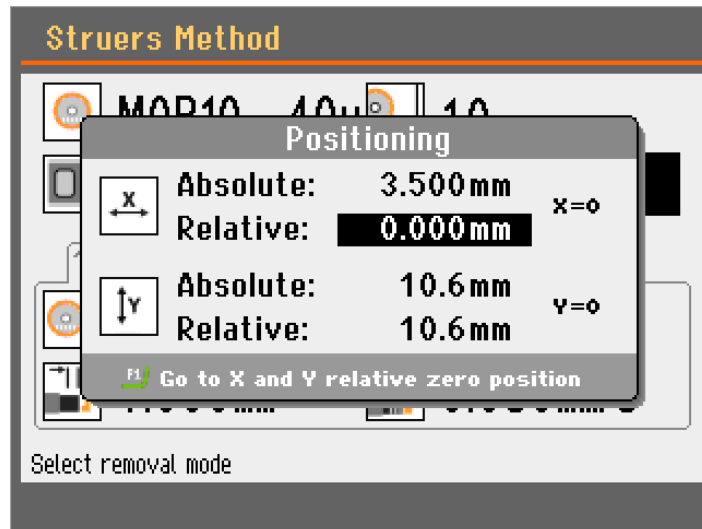

3. Задайте относителната позиция X на нула.
4. Натиснете Esc.

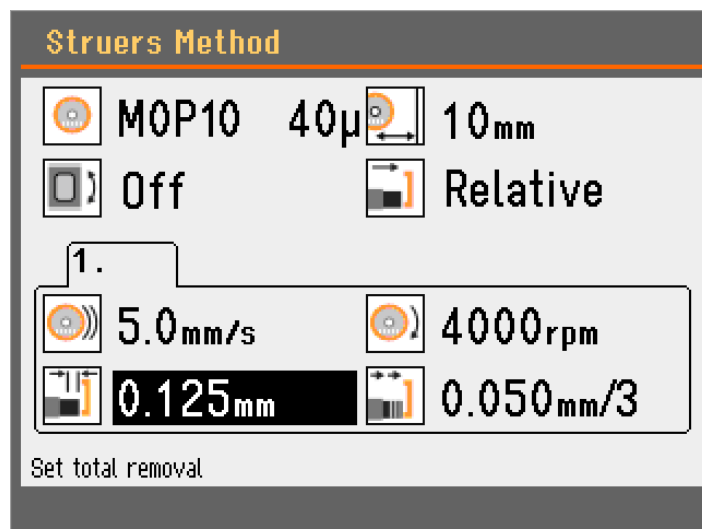

5. Настройте позицията на стопа на 0,125 мм.
6. След като сте определили количеството материал, което трябва да се отстрани, преместете образеца леко далеч от чашковия диск в посока Y.
7. Натиснете Старт. След приключване на процеса на шлайфане машината ще спре точно на предварително определената позиция.

## 6.10 Започнете процеса на шлифоване

### Захващане на образеца

- Поставяне на образец в държача за образци


При рязане с въртене или осцилиране обработваният детайл и държачът на образеца трябва да бъдат захванати така, че да се въртят равномерно около центъра на образеца.



#### Забележка

За да избегнете повреди, уверете се, че обработваният детайл или държачът за образци не могат да влязат в контакт с режещия диск или дюзите за охлаждаща течност.

### Позициониране на образеца

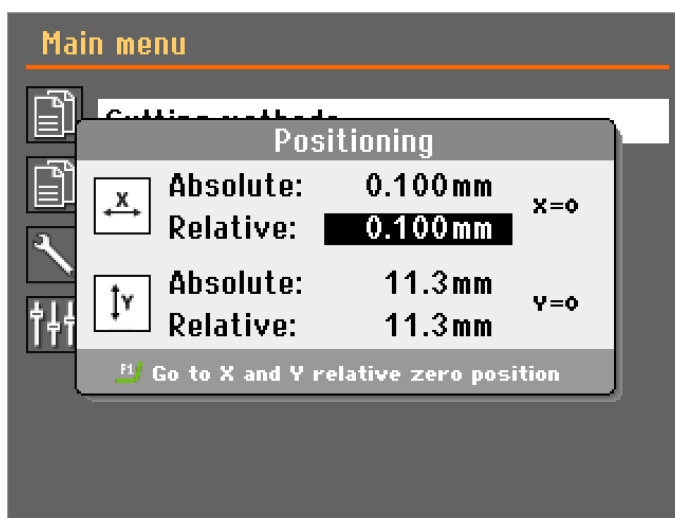

1. Използвайте бутона за задържане и бутоните за позициониране, за да преместите образеца.
2. Преместете образеца в посока X, докато леко докосне шлифовъчната повърхност на чашковия диск.



#### Забележка

Все още трябва да можете свободно да завъртите ръчно колелото на чашата.

3. Преместете чашковия диск в посока Y, докато образецът се окаже точно над шлифовъчната повърхност на чашковия диск.



#### Забележка

Преди да започнете процеса на смилане, проверете дали в камерата няма препятствия.



#### Забележка


Проверете кошницата и магнита за остатъци от рязане, преди да започнете процеса на рязане, за да се осигури достатъчно охлаждане. Запушеният дренаж може да доведе до преливане на вода и твърде малко вода в резервоара.

4. Затворете предпазителя.
5. Натиснете Старт.

**Забележка**

Проверете дали има постоянен поток на охлаждаща течност от дюзите.

## 6.10.1 Екран на процеса на шлифване

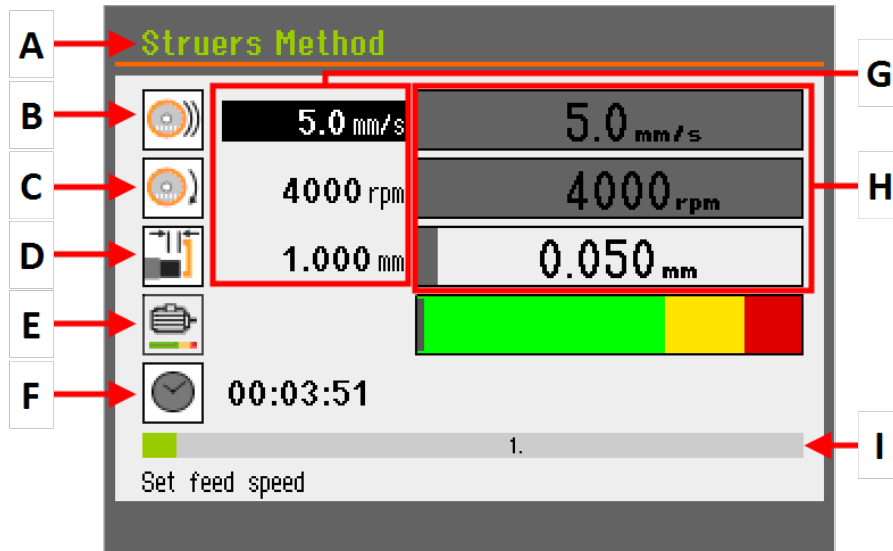

A	Метод	F	Отброяване на таймера
B	Скорост на подаване	G	Задаване на стойности
C	Скорост на въртене.	H	Действителни стойности
D	Премахване	I	Лентата за напредък
E	Натоварване на двигателя		

**Ръчно спиране**

Машината спира автоматично, когато процесът на рязане приключи, но можете да спрете процеса по всяко време на работа, като натиснете Stop.

Натиснете Start, за да продължите шлифването.

**Промяна на параметрите по време на процеса на шлифване**

По време на процеса на шлифване можете да промените следните параметри:

- Скорост на подаване
- Скорост на въртене.
- Премахване

**Съвет**

Ако например натоварването на двигателя е твърде голямо, можете да намалите скоростта на подаване.

1. Изберете параметъра, който искате да промените.

2. Натиснете Enter и променете стойността.
3. Натиснете Enter, за да потвърдите промяната, или натиснете Esc, за да я отмените.

### Прибиране на детайла

За изтегляне на чашковия диск от детайла по време на шлайфане:

1. Натиснете Stop, за да прекъснете процеса на рязане.
2. Натиснете клавиша за позициониране назад, за да отдалечите шпиндела на диска от държача.
3. Натиснете Start, за да продължите шлифването. След това режещият диск ще започне да се движи напред с предварително зададената скорост на подаване.

### OptiFeed

Вижте [OptiFeed ▶ 50](#).

## 6.10.2 Шлайфане на тънки секции

### Подгответе стъклените слайдове

Този метод се използва главно за минералогия.


1. Сместе керамичната плоча на вакуумния държач, така че да е равнина, успоредна на колелото на чашата.
2. Задайте относителната позиция X на нула.
3. Променете режима на премахване на **Relative** (Относителен).
4. Въведете желаната крайна дебелина на стъкления слайд, който искате да смилате чрез задаване на стоп позицията на необходимата стойност.  
Например за слайдове, които са с дебелина точно 1,950 мм, задайте относителната стоп позиция до -1.950 мм.
5. Преместете държача далеч от колелото на чашата, за да позволите на стъкления слайд да бъде вмъкнат.
6. Поставете стъкления слайд върху вакуумния държач.
7. Преместете държача близо до колелото на чашата.
8. Преместете колелото на чашата леко встрани от вакуумния държач.
9. Натиснете Старт, за да смилате стъклото до предварително зададената настройка за дебелина.

Сега можете да подгответе допълнителни слайдове със същата дебелина:

1. Монтира се държачът на образеца.
2. Преместете държача за образеца близо до колелото на чашата.
3. Натиснете Старт.


**Смелете образца**

1. Залепете образца върху предварително шлифован стъклен слайд.
2. Измерва се общата дебелина на стъклото и образца.
3. Постава се стъкленият предметен стъклопакет с образца в държача за образца.
4. Натиснете F1, за да видите калкулатора и да въведете стойностите.

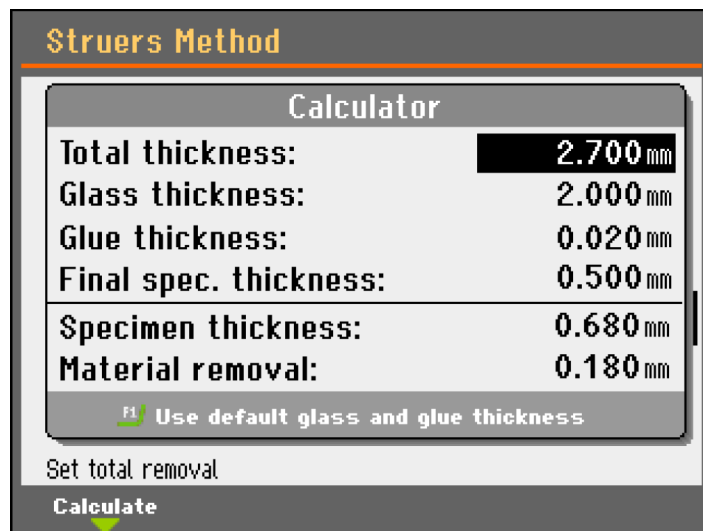

В Този пример, 0,180 мм материал трябва да бъде отстранен, за да се получи образец, който е 0,500 мм (0,02") дебел.

5. Задаване на режим на премахване на **Removal** (Премахване)

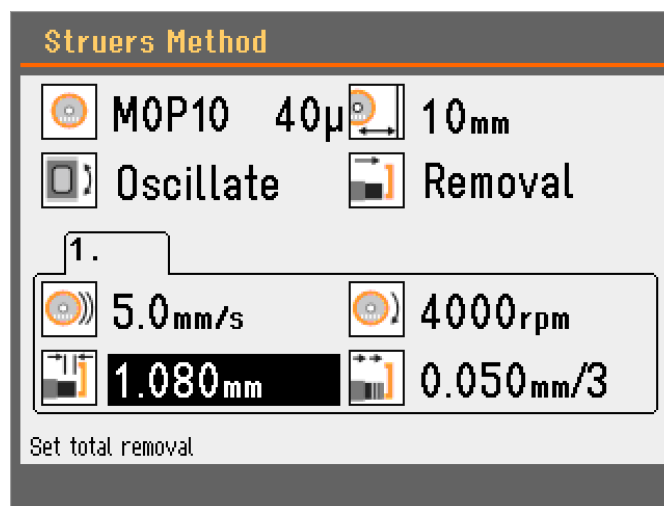

6. Задайте стоп позицията с размера на материал, който трябва да бъде отстранен.
7. Образецът се поставя отново близо до колелото на чашата.
8. Натиснете Старт.



**Съвет**

Алтернативно, нулирайте позицията X, след като последният слайд е бил шлифован.

Задайте режима на отстраняване на **Relative** (Относителен), задайте позицията на спиране като дебелината на образца: 0.500 мм (0.02")

За да избегнете прекомерното шлифование, шлифовайте до необходимата дебелина на стъпки. Например, ако трябва да премахнете 180 µm материал:

1. Отстранете 150 µm от материала.
2. Инспектирани и повторно измерени образци.
3. Отстранете 5-10 µm от материала.
4. Повторете този процес, докато постигнете правилната дебелина на образца.

## 6.11 Маркуч за промиване

Машината се доставя със система за промиване, която почиства режещата камера от остатъците, изхвърлени по време на процеса на рязане. Управлението на промиването се извършва от контролния панел.

**ВНИМАНИЕ**

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждащата течност. Винаги носете предпазни ръкавици и предпазни очила.


**ВНИМАНИЕ**

Не започвайте промиването, преди маркучът за промиване да е насочен към камерата за рязане.

### Процедура

**ВНИМАНИЕ**

Внимавайте за изпъкналия предпазител, когато предпазителят е повдигнат.

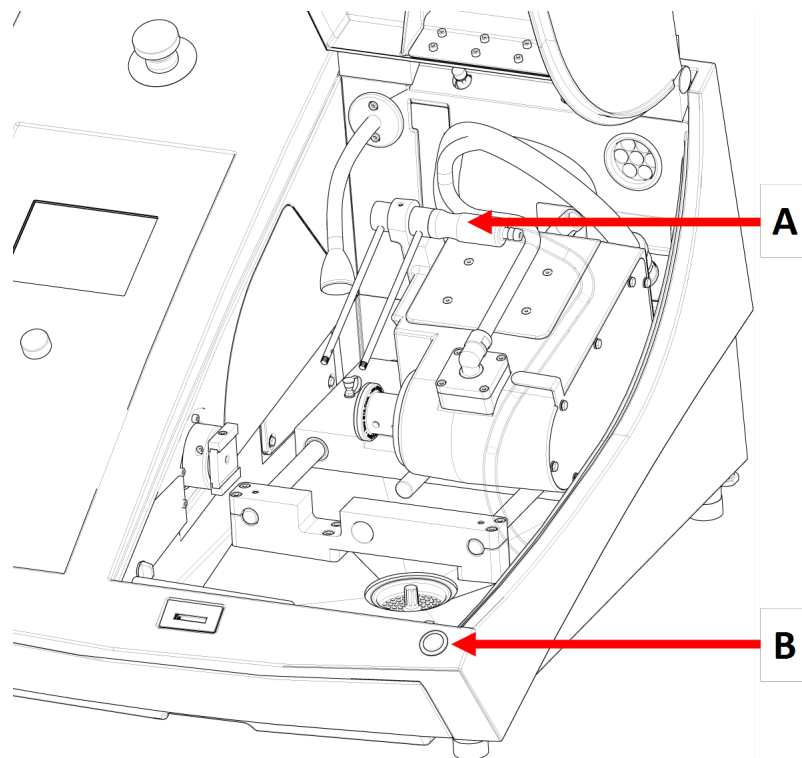

---

**A** Маркуч за промиване

**B** Бутон за задържане и пускане

---


1. Отстранете маркуча от дюзите за охлаждаща течност.



2. На контролния панел натиснете Промиване.
3. Насочете маркуча към режещата камера.
  - За да стартирате промиването, натиснете и задръжте бутона за задържане и работа.
  - За да спрете промиването, отпуснете бутона за задържане и работа.
4. След като приключите с промиването на режещата камера, поставете маркуча в държача му.

## 7 Менюто Maintenance (Поддръжка)

От екрана **Maintenance** (Поддръжка) можете да избирате между следните опции:

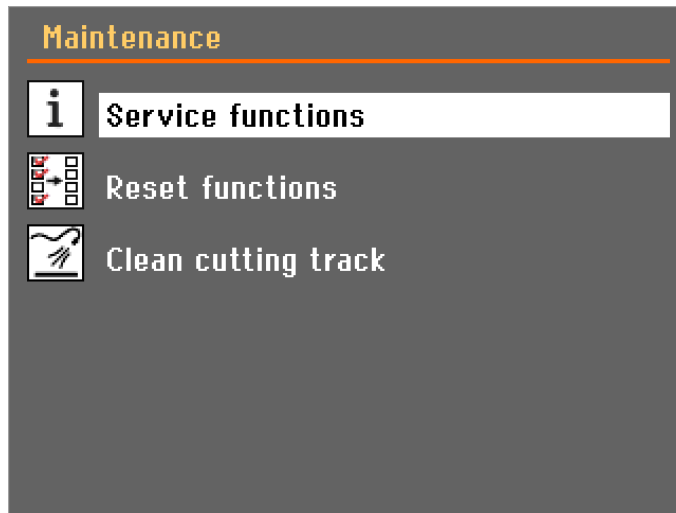

<b>Service functions</b> (Сервизни функции)	Информация за оборудването. Тази информация се използва главно във връзка с обслужването. Вижте <a href="#">Менюто ▶ 67</a> .
<b>Reset configuration</b> (Нулиране на конфигурацията)	Можете да възстановите всички методи на рязане, методи за шлайфане или параметрите в менюто <b>Configuration</b> (Конфигурация) до стойности по подразбиране.
<b>Clean cutting tank</b> (Почистете резервоара за рязане)	Премества режещия мотор до пълния му обхват на движение назад и напред, за да се запази режещата писта свободна от отломки.

## 7.1 Менюто


Сервизната информация е информация само за четене. Настройките на машината не могат да се променят.

Сервизната информация може да се използва в сътрудничество със Struers Сервиза за дистанционна диагностика на оборудването.

Сервизната информация е достъпна само на английски език.

Информация за общото време на работа и обслужване на машината се показва на екрана при стартиране.


## 8 Configuration (Меню за конфигуриране)

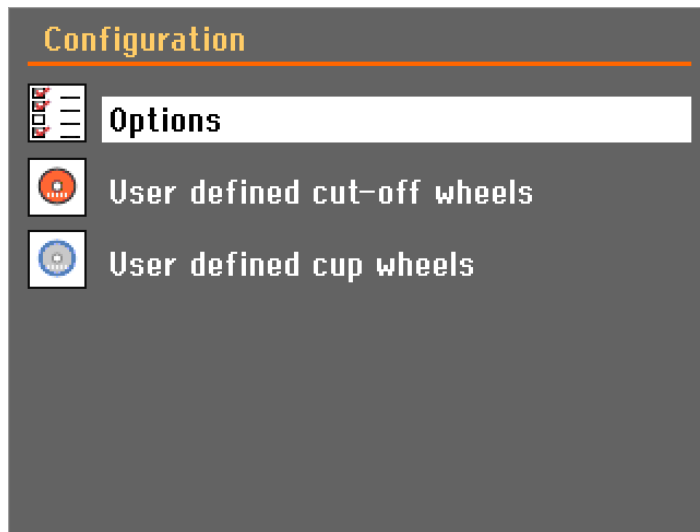

### 8.1 Меню Опции


От менюто **Options** (Опции) можете да настроите общи параметри.

1. От **Main menu** (Главно меню) изберете **Configuration** (Конфигурация).
2. Изберете **Options** (Опции).

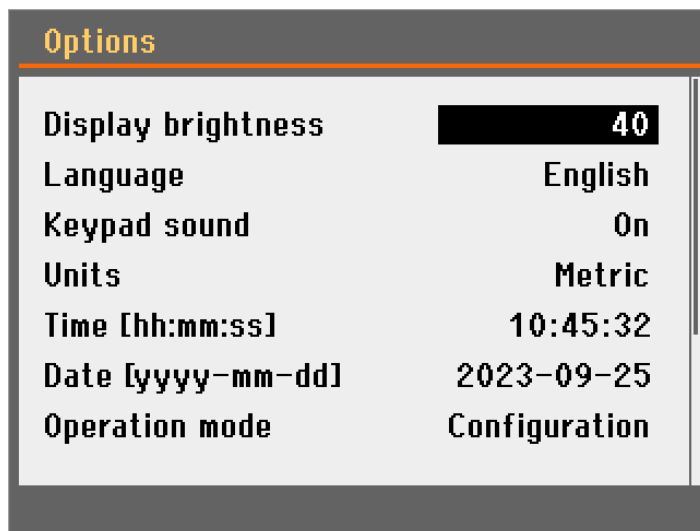


Параметри	Настройки
<b>Display brightness</b> (Яркост на дисплея)	Можете да регулирате дисплея, за да го направите по-лесен за гледане.
<b>Language</b> (Език)	Изберете езика, който искате да използвате в софтуера.

Параметри	Настройки
<b>Keypad sound</b> (звук от клавиатурата)	Когато натиснете бутон на контролния панел, се чува звук.
<b>Units</b> (Елементи)	Изберете системата на единиците: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Метрична (по подразбиране)</li> <li>– Имперска</li> </ul>
<b>Time</b> (Време)	Задайте времето
<b>Date</b> (Дата)	Задайте датата.
<b>Operation mode</b> (Работен режим)	Можете да изберете два различни режима на работа: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Configuration</b> (Конфигурация)</li> <li>– <b>Production</b> (Производство)</li> </ul>
<b>Use water</b> (Използвайте вода)	Изберете <b>Yes</b> (Да) или <b>No</b> (Не) Препоръчваме това охлаждащата течност да е настроена на <b>Yes</b> (Да) по време на рязане и шлайфане.
<b>Default glass thickness</b> (Дебелина на стъклото по подразбиране)	Машината има вграден калкулатор, който ви помага да изчислите количеството материал, който трябва да бъде смлян. Стойностите по подразбиране са показани в екрана на калкулатора.
<b>Default glue thickness</b> (Дебелина на лепилото по подразбиране)	Машината има вграден калкулатор, който ви помага да изчислите количеството материал, който трябва да бъде смлян. Стойностите по подразбиране са показани в екрана на калкулатора.
<b>Final sweeps</b> (Финални внезапни проверки)	За да постигнете най-доброто покритие на повърхността, можете да зададете броя на крайните проверки на максимум 10.

Параметри	Настройки
<b>Align before process</b> (Подравняване преди процеса)	<p>Изберете вида на действието за подравняване. Може да се настрои на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>No</b> (№): Няма действие за подравняване.</li> <li>– <b>Align X</b> (Подравняване X): Измества оста X леко наляво и обратно надясно (в първоначалното положение), за да компенсира механичния хистерезис на оста. Тази настройка не компенсира загубените стъпки на оста на машината.</li> <li>– <b>ref X</b> (реф. X): Преместване на оста X.</li> <li>– <b>ref YX</b> (реф. YX): Преместване на оста Y и след това на оста X.</li> <li>– <b>ref Y</b> (реф. Y): Преместване на оста Y.</li> </ul> <p>Преместването връща оста обратно към референтния сензор и след това я премества в последната запазена позиция. Това предотвратява натрупването на изгубени стъпки на оста. Точността на позицията на оста се задвижва от точността на референтния сензор.</p> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p><b>Съвет</b> Препоръчваме ви да използвате опцията „ref X“ или „ref YX“ за по-добра точност на шлайфане/рязане.</p> </div> </div>

### Промяна на режима на работа

1. Изберете **Operation mode** (Работен режим).

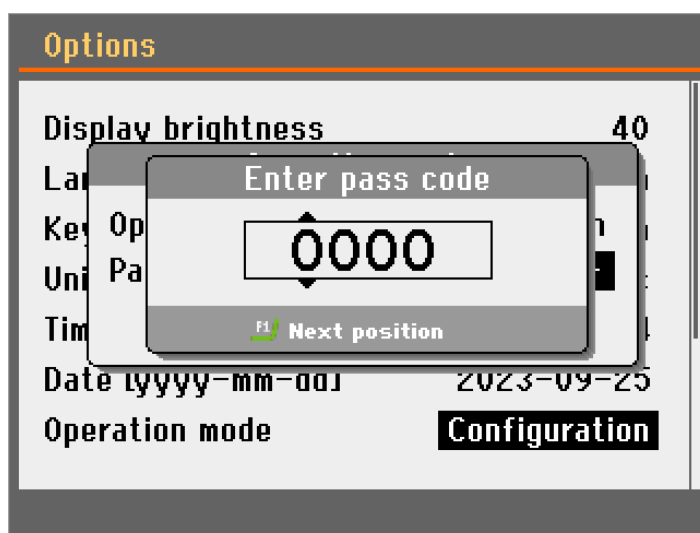


2. Изберете **Pass code** (Код за достъп).
3. Използвайте клавиша F1 и копчето, за да въведете текущия код за пропускане.

**Съвет**

Паролата по подразбиране е: 2750.

4. Натиснете копчето.

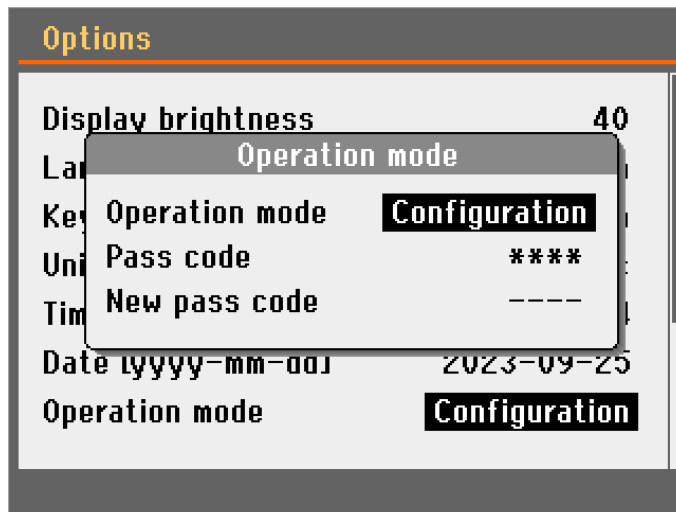

5. Изберете **Operation mode** (Работен режим).

6. Изберете режим на работа.

Параметри	Настройки
<b>Configuration</b> (Конфигурация)	Пълна функционалност. Достъп до: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Стартиране</li> <li>– Спиране</li> <li>– Позиция на спиране и движение на режещия диск/ колело с чаша</li> <li>– <b>Display brightness</b>(Яркост на дисплея)</li> <li>– <b>Keypad sound</b> (звук от клавиатурата)</li> </ul>
<b>Production</b> (Производство)	

**Нова парола****Забележка**

Когато зададете парола, имате пет опита за влизане с правилния код за достъп, след които машината ще бъде заключена.

Рестартирайте машината с помощта на главния превключвател, след което въведете правилния код за достъп.




**Забележка**


Не забравяйте да си запишете новия код за достъп, тъй като не можете да промените настройките без кода за достъп.

## 8.2 Определени от потребителя режещи дискове

### Процедура

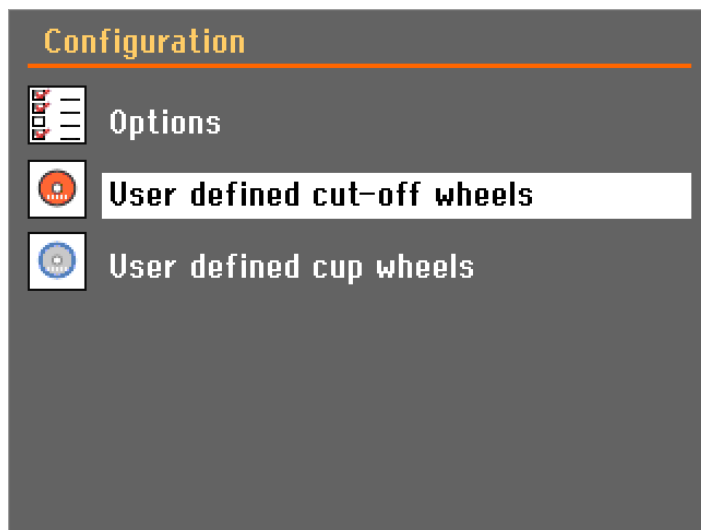


1. От екрана **Configuration** (Конфигурация), изберете **User defined cut-off wheels** (Потребителски дефинирани режещи дискове).

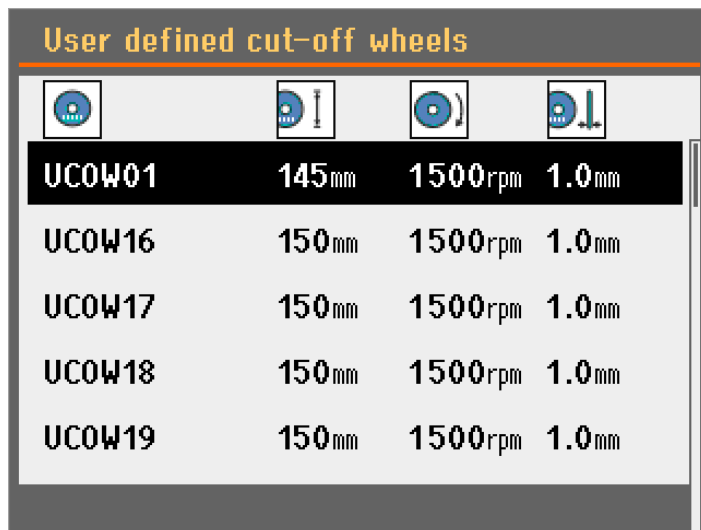


2. Натиснете F1. Появява се изскачащо меню



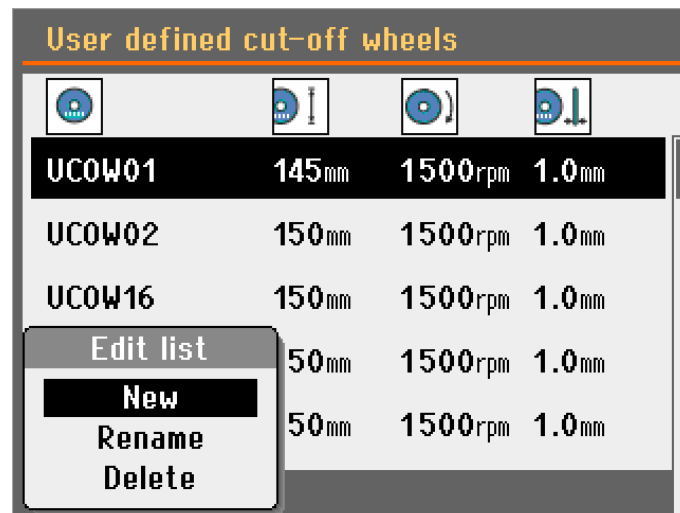


3. Изберете **New** (Нов).
4. Натиснете F1 и изберете **Rename** (Преименуване).
5. Използвайте въртящото се копче и клавишите Назад и Напред, за да въведете име на новия режещ диск (Натиснете F1, за да превключите между главни и малки букви). Ако е необходимо, натиснете Esc, за да отмените промените.

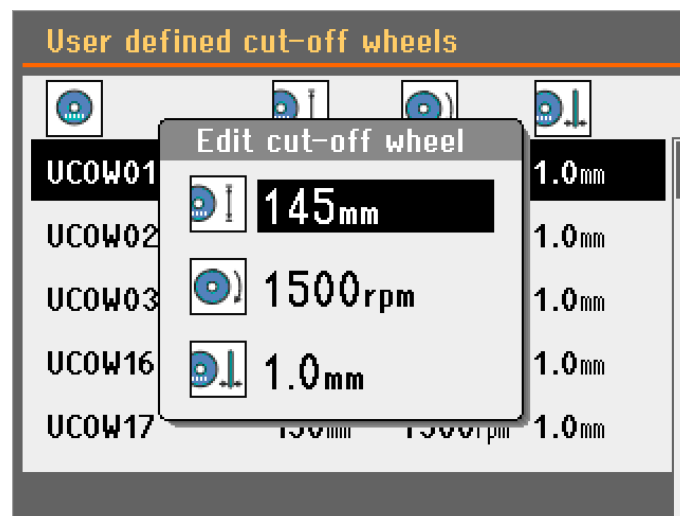

6. Изберете диска и въведете настройките.

### 8.3 Дефинирани от потребителя чашковидни дискове

Процедура

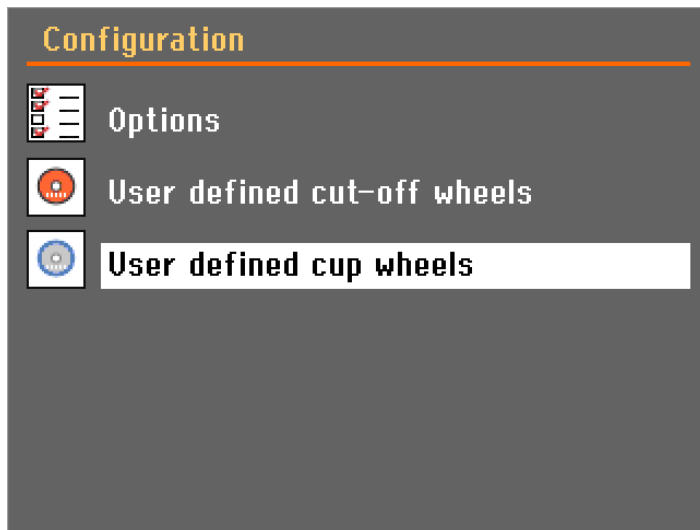


1. От екрана (Конфигурация) **Configuration** (Конфигурация), изберете **User defined cup wheels** (Дефинирани от потребителя чашковидни дискове).


The screenshot shows a table titled 'User defined cup wheels' with five rows of data. Each row represents a user-defined cup wheel configuration with columns for ID, diameter, speed, and particle size.

ID	Diameter	Speed	Particle Size
UCUP01	100mm	1500rpm	100µm
UCUP02	100mm	1500rpm	100µm
UCUP03	100mm	1500rpm	100µm
UCUP04	100mm	1500rpm	100µm
UCUP05	100mm	1500rpm	100µm

2. Натиснете F1. Появява се изскачащо меню

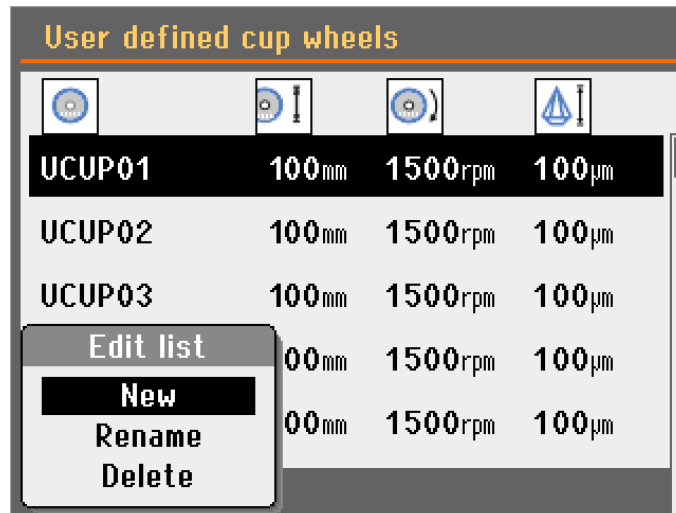

3. Изберете **New** (Нов).
4. Натиснете F1 и изберете **Rename** (Преименуване).
5. Използвайте въртящото се копче и клавишите за позициониране Назад и Напред, за да въведете име на новия чашковиден диск (Натиснете F1, за да превключите между главни и малки букви). Ако е необходимо, натиснете Esc, за да отмените промените.

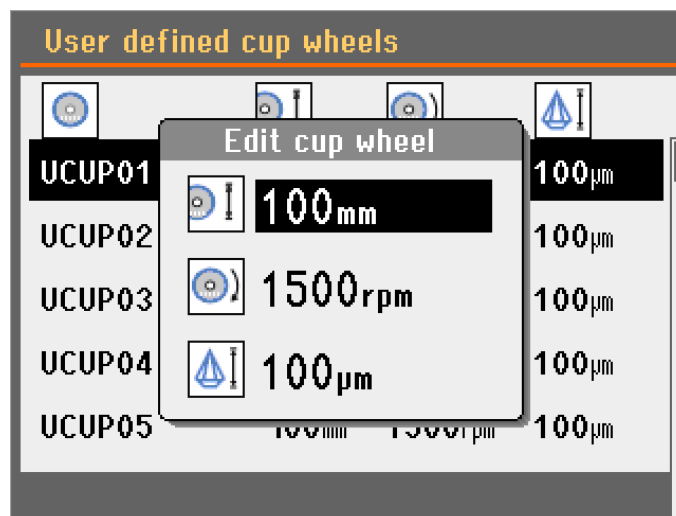

6. Изберете диска и въведете настройките.

## 9 Поддръжка и обслужване

Необходима е правилна поддръжка, за да се постигне максимална производителност и експлоатационен живот на машината. Поддръжката е важна за осигуряване на продължителна безопасна работа на вашата машина.

Описаните в този раздел процедури за поддръжка трябва да се извършват от квалифициран или обучен персонал.

### **Части от системата за управление, свързани с безопасността (SRP/CS)**

За специфични части, свързани с безопасността, вижте раздела „Части, свързани с безопасността на системата за управление (SRP/CS)“ в раздела „Технически данни“ в това ръководство.

### **Технически въпроси и резервни части**

Ако имате технически въпроси или когато поръчвате резервни части, посочете сериен номер и напрежение/честота. Сериеният номер и напрежението са посочени на типовата табела на машината.

## **9.1 Общо почистване**

За да осигурите по-дълъг живот на вашата машина, ние настоятелно препоръчваме редовно почистване.



#### **Забележка**

Почиствайте режещата камера ежедневно и ако машината няма да се използва за определен период от време.



#### **Забележка**

Не използвайте суха кърпа, тъй като повърхностите не са устойчиви на надраскване.



#### **Забележка**

Не използвайте ацетон, бензол или подобни разтворители.

### **Ако машината няма да се използва за по-дълъг период от време**

- Старателно почистете режещата камера.
- Почистете напълно машината и всички аксесоари.

## **9.2 Режещи дискове и чашкови дискове**



#### **Съвет**

Вижте ръководството за употреба, доставено с режещите дискове и чашковите дискове за подробни инструкции за поддръжка.

### **Абразивни режещи дискове**

Абразивните режещи дискове са чувствителни към влага. Затова не смесвайте новите, сухи режещи дискове с използвани влажни. Съхранявайте режещите дискове на сухо място, хоризонтално върху равна повърхност.

### Поддръжка на диамантени и CBN режещи дискове

За да осигурите точността на диамантените и CBN режещи дискове (и следователно рязането), следвайте внимателно тези инструкции.

1. Никога не излагайте режещите дискове на силно механично натоварване или топлина.
2. Съхранявайте режещите дискове на сухо място, хоризонтално върху равна повърхност, за предпочитане под лек натиск.
3. Чист и сух режещ диск не корозира. Затова почистете и подсушете режещия диск преди съхранение. Ако е възможно, използвайте обикновени почистващи препарати за почистване.
4. Редовното почистване на режещия диск също е част от общата поддръжка.

### Съхранение на диамантени и CBN режещи дискове



#### Съвет

Не извършвайте повече заточване от необходимото, тъй като това ще доведе до ненужно износване на диска.



#### Съвет

Лошо заточения режещ диск е най-честата причина за повреда на диска.

Новозаточен режещ диск ще осигури оптимално рязане. Лошо поддържания и заточен режещ диск изисква по-високо налягане на рязане, което ще доведе до повече топлина на триене.

Дискът също може да се огъне и да причини изкривено рязане.

Комбинацията от двата фактора може да доведе до повреда на режещия диск.

За да заточите режещия диск, използвайте стик от алуминиев оксид, доставен с режещия диск.

Има два метода за заточване на режещия диск:

#### Метод 1

1. Затегнете заточващия стик, както бихте затегнали детайл.
2. Използвайте умерена скорост на подаване и много охлаждаща течност, за да прорежете заточващия стик.
3. Повторете обработката, ако режещия диск не реже задоволително.

#### Метод 2

- Използвайте устройство за ръчно заточване.

### Тествайте вашите режещи дискове

Режещите дискове трябва да бъдат тествани преди употреба.

#### Тестване на абразивни режещи дискове за повреди

1. Проверете визуално повърхността за пукнатини и нарязвания.

2. Монтирайте режещия диск, затворете предпазителя и оставете диска да се върти с пълна скорост.

Ако няма видима повреда и режещият диск не се е счупил по време на теста за висока скорост, той е преминал теста. Ако режещият диск показва пукнатини, използването му не е безопасно и трябва да се смени.


*Тествайте диамантен/CBN режещ диск - тестът с пръстена*

За да тествате диамантен/CBN режещ диск, извършете тест с пръстен.


1. Оставете режещия диск да виси над показалеца ви.
2. С молив (неметален) леко почукайте режещият диск около ръба.
3. Режещият диск преминава теста, ако дава ясен метален тон при почукване. Ако режещият диск звучи тъпо или приглушено, той е напукан и не е безопасен за използване и трябва да бъде сменен.

### 9.3 Смяна на тръбите на помпата за охлаждаща течност


#### Процедура

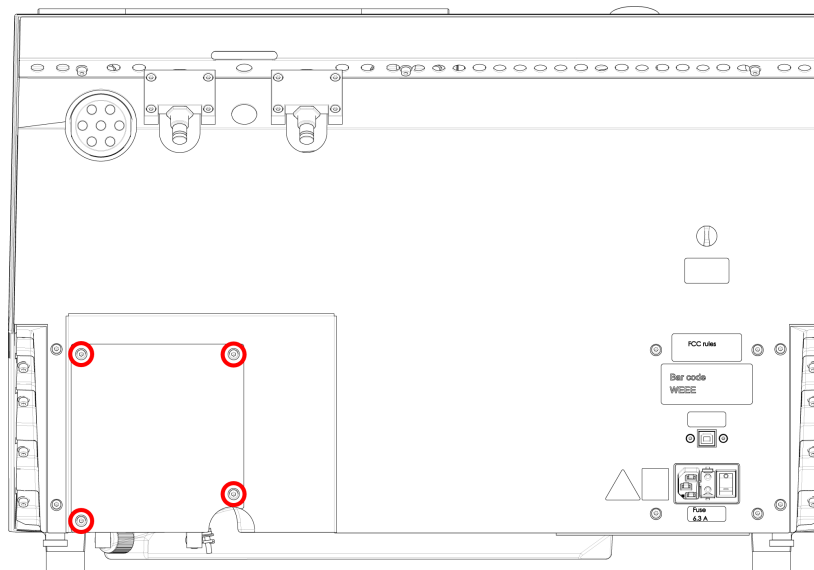

1. Отстранете четирите винта на защитната плоча в задната част на машината.

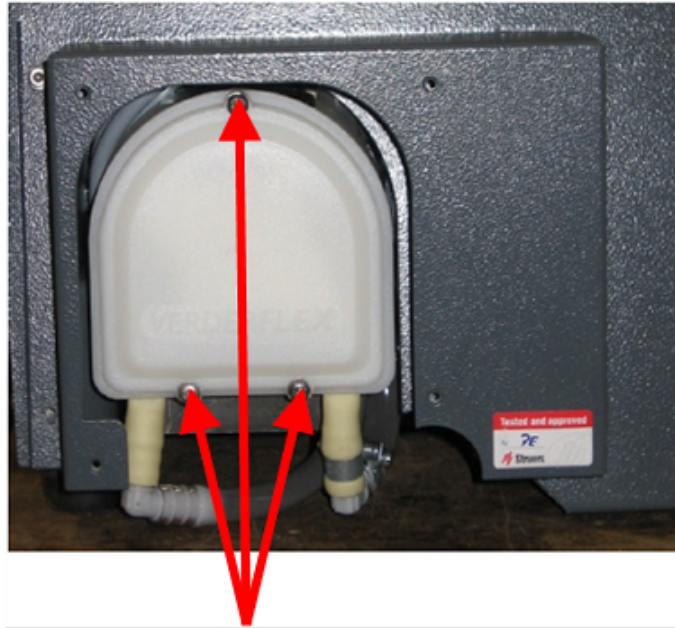

2. Отстранете трите винта на капака на охлаждащата помпа.

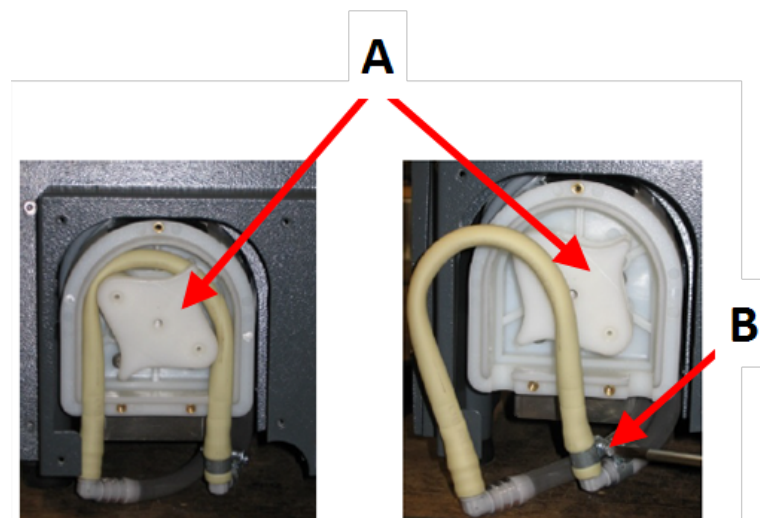


**A** Ос на помпата

**B** Скоба за маркуч



3. Свалете тръбата от оста на помпата.
4. Разхлабете скобата на маркуча и внимателно извадете краищата на тръбите от съединителите.
5. Прикрепете новата тръба към съединителите и затегнете скобата на маркуча. Скобата на маркуча трябва да е в края на тръбата, която насочва водата към режещата камера, тъй като в нея налягането е най-голямо.
6. Смажете тръбата по цялата ѝ дължина с доставената силиконова грес. Това ще помогне на ролките в помпата да се въртят плавно.
7. Натиснете тръбата на място около оста на помпата.

8. Монтирайте правилно тръбата в помпата

**Правилно**

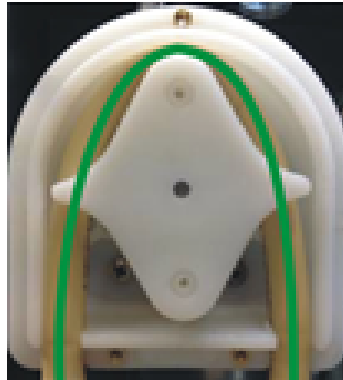

**Неправилно**

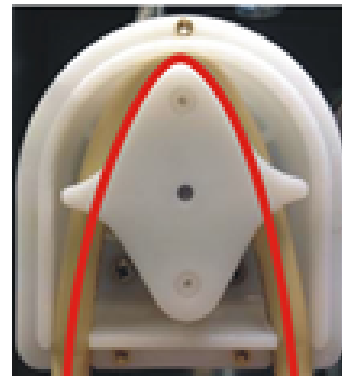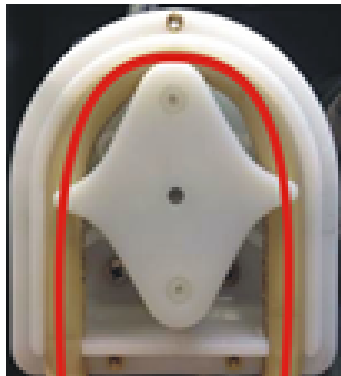

**Тръбата на помпата е твърде разхлабена**

Излишният обем между ролките ще притисне "вълни" от течност, които ще разтегнат тръбата.

Животът на тръбата ще бъде намален.

**Тръбата на помпата е твърде стегната**

Тръбата е разтегната.

Животът на тръбата ще бъде намален.

9. Монтирайте отново долния капак.

10. Монтирайте отново защитната плоча.

## 9.4 Ежедневно

- Проверете машината преди употреба. Машината не трябва да се използва, докато не се отстранят всякакви повреди по нея.



**Проверка на предпазителя****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Сменете незабавно предпазителя, ако е повреден от удар с хвърчащи предмети или ако има видими признаци на износване или повреда.

- Визуално проверете предпазителя за признаци на износване или повреда (напр. вдлъбнатини, пукнатини, повреда на уплътнението на ръба).
- Ако предпазителят е повреден, го сменете. Вижте [Предпазителят ► 85](#).

**Проверка на предпазната ключалка****Забележка**

Проверявайте редовно заключващия език, за да се уверите, че не е повреден и че пасва перфектно в заключващия механизъм.

- Уверете се, че блокиращият език се плъзга лесно в блокиращия механизъм.

**Ежедневна поддръжка****ВНИМАНИЕ**

Преди употреба прочетете информационния лист за безопасност за добавката за охлаждаща течност.

**ВНИМАНИЕ**

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждащата течност. Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци. Охлаждащата течност може да съдържа стружки (отломки от рязане и шлайфане или други частици).

**ВНИМАНИЕ**

Не започвайте да промивате, докато маркучът за промиване не се насочи към режещата камера.

**Забележка**

Никога не използвайте ацетон, бензол или подобни разтворители.

**Съвет**

Не използвайте суха кърпа, тъй като повърхностите не са устойчиви на надраскване.

**Съвет**

Ако е необходимо, използвайте етанол или изопропанол, за да отстраните геста и маслата.

- Почистете всички повърхности, до които имате достъп с мека влажна кърпа.
- Почистете камерата за рязане, особено масата за рязане с Т-образен прорез.
- Ако е необходимо, почистете кошчето за източване и магнита в резервоара.

- Почистете държача за образци, скобите за подаване под формата на “лястовича опашка” и фланците.
- Оставете предпазителя отворен, когато машината не се използва, за да оставите режещата камера да изсъхне напълно.

## 9.5 Седмично

Почиствайте машината, за да предотвратите повреждането на машината и образците от абразивни зърна или метални частици.



### Забележка

Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

- Почистете всички достъпни повърхности с мека влажна кърпа и обикновени домакински препарати.
- За интензивно почистване, използвайте Struers Cleaner.
- Почистете предпазителя с мека влажна кърпа и обикновен домакински антистатичен препарат за почистване на прозорци.



### Забележка

За да предотвратите образуването на прекомерна пяна, уверете се, че в резервоара на охлаждащия модул няма остатъци от препарат или почистващ препарат.

### 9.5.1 Почистете режещата камера

1. Извадете държача за образци.
2. Почистете държача за образци: подвижните части, каналите за подаване тип лястовича опашка и винтовете.
3. Смажете държача за образци с масло (напр. с универсално домакинско масло).
4. Съхранявайте държача за образци на сухо място.
5. Почистете добре камерата, тавата и предпазителя.
6. Проверете коша за източване и магнита.



### Забележка

Ако нивото на течността в резервоара е твърде ниско, запушеният дренаж може да доведе до препълване и недостатъчно охлаждане. Това може да доведе до повреда на обработвания детайл или на режещия диск или на колелото за чаша.

7. Намажете с масло шпиндела/втулката на диска, където е монтиран (напр. с универсално домакинско масло).

### Почистване на пистата за рязане

1. Отстранете всички препятствия от режещата камера.
2. Затворете предпазителя.
3. Изберете **Clean cutting track** (Почистване на пистата за рязане) от менюто.

### 9.5.2 Проверете резервоара за охлаждаща течност



#### ВНИМАНИЕ

Преди употреба прочетете информационния лист за безопасност за добавката за охлаждаща течност.



#### ВНИМАНИЕ

Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждащата течност. Носете подходящи ръкавици, за да предпазите пръстите от абразиви и топли/остри образци. Охлаждащата течност може да съдържа стружки (отломки от рязане и шлайфане или други частици).



#### Съвет

Препоръчваме ви да сменяте охлаждащата течност поне веднъж месечно, за да предотвратите развитието на микроорганизми.

- Проверявайте нивото на охлаждащата течност след 8 часа употреба или поне всяка седмица. Ако е необходимо, повторно напълнете резервоара.
- Сменете охлаждащата течност, ако изглежда, че е замърсена (натрупване на отломки от рязане).
- Добавете добавка за охлаждаща течност.
- Използвайте рефрактометър, за да проверите концентрацията на добавката. Вижте инструкциите за употреба на етикета.

#### Дюзи за охлаждане

- Ако дюзите на охлаждащата течност са блокирани, изчистете запушването с тънко парче тел (например кламер).



#### Съвет

Можете да извадите винта от върха на дясната дюза, за да улесните почистването.

### 9.5.3 Тръба за охлаждаща течност без вода

Ако използвате безводна охлаждаща течност, трябва да замените тръбата в помпата за охлаждаща течност със специална тръба за безводна охлаждаща течност. Тръбата за безводна охлаждаща течност е по-устойчива на компонентите на безводната охлаждаща течност. Стандартната тръба издържа само няколко часа, тъй като се влияе от охлаждащата течност без вода.

За подробности относно смяната на тръбата на помпата, вижте [Смяна на тръбите на помпата за охлаждаща течност](#) ► 78.



**Забележка**

Ако сте монтирали тръбата за охлаждаща течност без вода, редовно я проверявайте за износване. Честотата на смяна на тръбата варира в зависимост от конкретните условия. Препоръчваме ви да проверявате визуално тръбата за износване след всеки 5 часа употреба.

## 9.6 Месечно

### 9.6.1 Почистете резервоара за охлаждаща течност

Сменяйте охлаждащата течност в резервоара за охлаждаща течност поне веднъж месечно.



**ВНИМАНИЕ**

Прочетете информационния лист за безопасност на добавката за охлаждаща течност преди употреба.



**ВНИМАНИЕ**


Избягвайте контакт на кожата с добавката за охлаждащата течност. Носете подходящи ръкавици и предпазни очила, когато работите с охлаждаща течност. Охлаждащата течност може да съдържа стружки (отломки от рязане и шлайфане или други частици).



**ВНИМАНИЕ**

Не започвайте промиването, докато не насочите промивачия пистолет към режещата камера.

#### Процедура

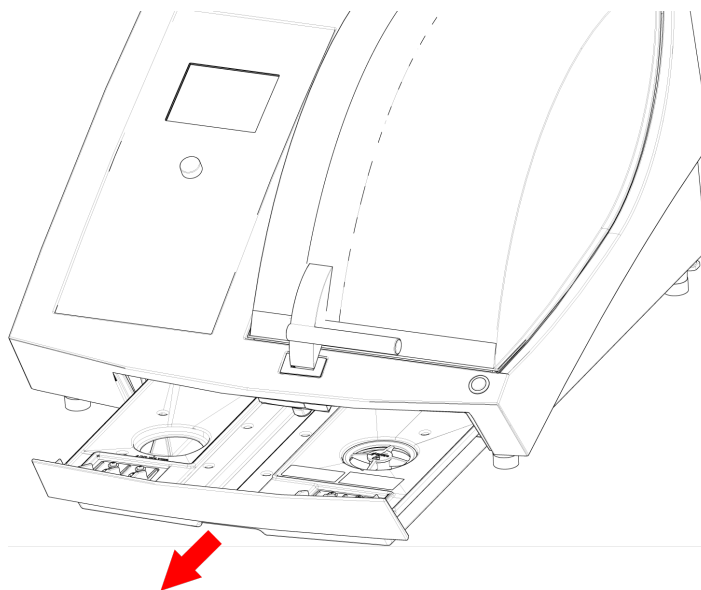

1. Плъзнете внимателно резервоара за охлаждащата течност.
2. Свалете капачката на винта.

3. Изсипете използваната охлаждаща течност в канализация, одобрена за отпадъчни химикали.
4. Изплакнете резервоара с чиста вода. Разклащайте резервоара от време на време, за да освободите всички остатъци, натрупани на дъното на резервоара.
5. Повторете процеса на изплакване, докато резервоарът е чист.
6. Поставете капачката на винта обратно.
7. Плъзнете резервоара обратно на място.
8. Напълнете резервоара през отвора в основата на камерата с 4% разтвор на добавка за охлаждаща течност: 190 ml добавка за охлаждаща течност и 4,5 л вода.

**Съвет**

За водочувствителни материали използвайте охлаждаща течност без вода.

**Забележка**

Не препълвайте резервоара.

**Забележка**

Промийте охладителната система за рецикулация с чиста вода, ако машината не се използва за по-дълги периоди от време. Това ще предотврати повредата на всякакви изсушени остатъци от режещ материал от вътрешността на помпата.

**Забележка**

Промийте охладителната система за рецикулация с чиста вода, ако машината не се използва за по-дълъг период от време. Това ще предотврати повреждането на вътрешността на помпата от изсъхналите остатъци от режещия материал.

## 9.7 Ежегодно

### 9.7.1 Предпазителят

 
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност. Свържете се с Struers Обслужване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да се гарантира предвидената безопасност, предпазителят трябва да се сменя на всеки 3 години. Етикет върху предпазителя показва кога трябва да бъде сменен.

**Struers**  
Safety glass  
Sicherheitsglas  
Verre sécurit





**Забележка**

Екранът на предпазителя трябва да бъде сменен незабавно, ако е повреден от удар с хвърчащи предмети или ако има видими признаци на износване или повреда.



**Забележка**

Ако машината се използва повече от една 7-часова смяна на ден, извършвайте проверката по-често.



**Забележка**

Екранът трябва да бъде сменен, за да остане в съответствие с изискванията за безопасност, посочени в EN 16089.

Предпазителят се състои от метална рамка и композитен материал, който предпазва оператора. Ако предпазителят е повреден, той ще бъде отслабен и ще предлага по-малка защита.

**Процедура**

1. Визуално проверете предпазителя за признаци на износване или повреди, като пукнатини или вдлъбнатини.
2. Ако предпазителят е повреден, незабавно го сменете.

**9.7.2 Тестване на устройства за безопасност**

Предпазните устройства трябва да се тестват поне веднъж годишно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност. Свържете се с Struers Обслужване.



**Забележка**

Тестването винаги трябва да се извършва от квалифициран техник (специалист по електромеханика, електроника, механика, пневматика и т.н.).

Предпазителят има система за предпазни превключватели, за да предотврати стартирането на двигателя на режещия диск / чашковия диск, когато предпазителят е отворен.

Заклучващ механизъм не позволява на оператора да отвори предпазителя, докато двигателят спре да се върти.

**Аварийно спиране**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност. Свържете се с Struers Обслужване.

**Тест 1**

1. Започнете процес на рязане: Натиснете бутона Старт. Машината започва да работи.
2. Натиснете бутона за аварийно спиране.
3. Ако работата не спре, натиснете бутона Stop.
4. Свържете се с Struers Обслужване.

**Тест 2**

1. Натиснете бутона за аварийно спиране.
2. Натиснете бутона Старт.
3. Ако машината стартира, натиснете бутона Stop.
4. Свържете се с Struers Обслужване.

**Защитната ключалка****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност.  
Свържете се с Struers Обслужване.

**Тест 1**

1. Започнете процес на рязане: Натиснете Старт. Машината започва да работи.
2. Опитайте се да отворите предпазителя - не използвайте сила.
3. Ако предпазителят се отвори, натиснете Stop.
4. Свържете се с Struers Обслужване.

**Тест 2**

1. Отворете предпазителя.
2. Натиснете Старт.
3. Ако машината стартира, натиснете бутона Stop.
4. Свържете се с Struers Обслужване.

**Тест 3**

1. Започнете процес на рязане: Натиснете Старт. Машината започва да работи.
2. Натиснете Stop. Ако е възможно да отворите предпазващия капак, докато режещият диск / чашковия диск все още се върти, свържете се със Struers Сервиз.

**Бутон за задържане и пускане****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не използвайте машината с дефектни устройства за безопасност.  
Свържете се с Struers Обслужване.

**Тест 1**

1. Отворете предпазителя.
2. Без да натискате бутона за задържане и пускане, използвайте бутоните, за да преместите режещото рамо.
3. Ако режещото рамо се движи, свържете се с Struers Обслужване.

**Тест 2**

1. Отворете предпазителя.
2. Без да натискате бутона за задържане и пускане, използвайте бутоните, за да преместите режещия диск / чашковия диск.
3. Ако режещия диск / чашковия диск се движи, свържете се с Struers Обслужване.

**Тест 3**

1. Отворете предпазителя.
2. Натиснете Промиване.
3. Ако започне да тече охлаждаща течност, натиснете Flush (Промиване) или Stop (Спиране) и се свържете с Struers Обслужване.

## 9.8 Резервни части

### Технически въпроси и резервни части

Ако имате технически въпроси или когато поръчвате резервни части, посочете сериен номер и напрежение/честота. Сериеният номер и напрежението са посочени на типовата табела на машината.

За допълнителна информация или за проверка на наличността на резервни части, свържете се с Struers Обслужване. Информацията за контакт е достъпна на [Struers.com](http://Struers.com).

### Списък с резервни части

Резервна част	Ел. Реф.	Кат. №
Блокировка на заключващо устройство	YS1	2SS00025
Честотен инвертор	A2	2PU32056
Бутон за аварийно спиране	S1	2SA10400
Контакт за аварийно спиране	S1	2SB10071
Държач за модул	S1	2SA41605
Предпазител	-	16170044
Магнитен сензор за безопасност	SS1	2SS00130
Модул на защитно реле	KS1, KS3	2KS10006
Карта за наблюдение на скоростта	KS2, KS4	2KS10034



Резервна част	Ел. Реф.	Кат. №
Сензор за скорост - Основен двигател	HQ3, HQ4	2HQ50502
Сензор за скорост - Y-движение	HQ5, HQ6	2HQ00032
Бутон за задържане и пускане	S2	2SA00023
Реле за заключване, реле за течност	K1, K2	2KL23851

## 9.9 Сервиз и ремонт

Информация за общото време на работа и обслужване на машината се показва на екрана при стартиране.

Препоръчваме да се извършва редовна сервизна проверка всяка година или след всеки 1500 часа употреба.

Когато машината се стартира, дисплеят показва информация за общото време на работа и сервизната информация на машините.

След 1400 часа работа, дисплеят ще покаже съобщение, напомнящо на потребителя, че трябва да бъде насрочена сервизна проверка.

Когато 1500 часа работно време са надвишени, на дисплея ще се покаже съобщението **Периодът на обслужване изтече!**. (Периодът на услугата е изтекъл!)



### Забележка

Обслужването може да се извършва само от квалифициран техник (специалист по електромеханика, електроника, механика, пневматика и т.н.). Свържете се с Struers Обслужване.

### Сервизна проверка

Ние предлагаме набор от цялостни планове за поддръжка, които да отговарят на изискванията на нашите клиенти. Този набор от услуги се нарича ServiceGuard.

Плановите за поддръжка включват проверка на оборудването, подмяна на износващите се части, регулиране/калибриране за оптимална работа и окончателен тест за функционалност.

### Менюто Maintenance (Поддръжка)

Вижте [Менюто Maintenance \(Поддръжка\)](#) ► 66.

### Менюто

Вижте [Менюто](#) ► 67.

## 9.10 Изхвърляне



Оборудване, маркирано със символа WEEE съдържа електрически и електронни компоненти и не трябва да се изхвърля като общи отпадъци.

Свържете се с местните власти за информация относно правилния метод за изхвърляне в съответствие с националното законодателство.

За изхвърляне на консумативи и рециркуляционна течност, следвайте местните разпоредби.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случай на пожар, алармирайте персонала в непосредствена близост, пожарната и прекъснете захранването. Използвайте прахов пожарогасител. Не използвайте вода.



### Забележка

Рециркуляционната течност ще съдържа добавки и режещи или шлайфащи стружки.

Не изхвърляйте рециркуляционната течност в главния канал.

Следвайте настоящите разпоредби за безопасност при работа и изхвърляне на стружки и добавки за рециркуляционна течност.

Проследявайте какви метали режете и шлифовате и количеството произведени стружки.

В зависимост от това кои метали режете или шлифовате, възможно е комбинацията от метални стърготини от метали с голяма разлика в електропозитивността да доведе до екзотермични реакции, когато са налице благоприятни условия.

### Примери:

Следват примери за комбинации, които биха могли да доведат до екзотермични реакции, ако се образува голямо количество стружки по време на рязане или шлайфане на същата машина, както и при наличие на благоприятни условия:

- Алуминий и мед.
- Цинк и мед.

# 10 Отстраняване на неизправности


## 10.1 Проблеми с машината

Проблем	Причина	Действие
Няма охлаждаща течност или тя е недостатъчна.	Нивото на охлаждащата течност в резервоара е твърде ниско.	Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно вода.
	Дюзите за охлаждаща течност са блокирани.	Почистете дюзите.
Има изтичане на вода.	Теч в тръбата за охлаждаща течност.	Проверете тръбата на помпата за охлаждаща течност. Ако е необходимо, сменете тръбата.
	Препълване на резервоара за охлаждаща течност с вода.	Отстранете излишната вода.
	Кошницата за остатъци от рязане е блокирана.	Почистете кошницата.
Обработваните детайли са ръждясали.	Охлаждащата течност не съдържа достатъчно количество добавка.	Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.
Камерата за рязане е ръждясала.	Охлаждащата течност не съдържа достатъчно количество добавка.	Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.
	След употреба предпазителят е останал затворен.	Оставете предпазния капак отворен, за да може камерата за рязане да изсъхне.
Камерата за рязане показва признаци на корозия.	Детайлът е изработен от мед/медна сплав.	Използвайте добавка за охлаждаща течност, която е специално формулирана за мед и медни сплави.

## 10.2 Проблеми при рязането

Проблем	Причина	Действие
Обезцветяване или изгаряне на детайла.	Твърдостта на режещия диск не съответства на твърдостта/размерите на обработвания детайл.	Изберете друг диск или намалете скоростта на въртене.
	Неадекватно охлаждане.	Проверете разположението на дюзите за охлаждаща течност. Ако е необходимо, почистете дюзите.
		Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно вода. Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.
Нежелани изгаряния.	Режещият диск е твърде твърд.	Изберете друг диск или намалете скоростта на въртене.
	Скоростта на подаване е твърде висока в края на операцията.	Намалете скоростта на подаване към края на операцията.
	Неправилно затягане на детайла.	Прикрепете обработвания детайл и го затегнете от двете страни. Използвайте държач за образци, който е предназначен за затягане на малки, дълги детайли от двете страни.
Качеството на рязане е различно.	Неадекватно охлаждане.	Проверете разположението на дюзите за охлаждаща течност. Ако е необходимо, почистете дюзите.
		Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно вода.
		Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.

Проблем	Причина	Действие
Режещият диск се чупи.	Неправилно поставяне на режещия диск.	Уверете се, че отворът/централният отвор има правилния диаметър. Гайката трябва да е правилно затегната.
	Неправилно затягане на детайла.	Прикрепете обработвания детайл и го затегнете от двете страни. Използвайте държач за образци, който е предназначен за затягане на малки, дълги детайли от двете страни.
	Режещият диск е твърде твърд.	Изберете друг диск или намалете скоростта на въртене.
	Скоростта на подаване е зададена твърде висока.	Намалете скоростта на подаване.
	Нивото на сила е зададено твърде високо.	Намалете нивото на сила.
	Режещият диск се огъва при контакт с обработвания детайл.	Направете първоначално рязане с по-ниска скорост на подаване.
Режещият диск се износва твърде бързо.	Скоростта на подаване е твърде висока.	Намалете скоростта на подаване.
	Скоростта на въртене е твърде ниска.	Увеличете скоростта на въртене.
	Недостатъчно охлаждане.	Уверете се, че в резервоара за охлаждаща течност има достатъчно вода.  Проверете разположението на дюзите за охлаждаща течност.  Ако е необходимо, почистете дюзите.
Режещият диск не реже през детайла.	Скоростта на въртене е твърде ниска.	Увеличете скоростта на въртене.
	Неправилен избор на режещ диск.	Изберете друг режещ диск.
	Режещият диск е износен.	Сменете режещия диск.

Проблем	Причина	Действие
Детайлът се чупи при затягането.	Режещият диск засяда в детайла по време на рязане.	Затегнете обработвания детайл от двете страни на режещия диск, така че разрезът да остане отворен. Използвайте държач за образци, който е предназначен за затягане на малки, дълги детайли от двете страни.
	Детайлът е чуплив.	Поставете детайла между две пластмасови/гумени плочи или монтирайте детайла в смола.
<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 10px; display: inline-block;">  <p><b>Забележка</b> Винаги режете чупливи детайли много внимателно.</p> </div>		
Образецът е корозирал.	Детайлът е оставен в камерата за рязане твърде дълго.	Извадете образца непосредствено след рязането. Оставете капака на режещата камера отворен, когато оставите машината.
	Недостатъчно количество добавка за охлаждащата течност.	Проверете концентрацията на добавката в охлаждащата течност.

### 10.3 Съобщения за грешка - Accutom-100

Номер на съобщението (#)	Обяснение	Действие
1		Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се със Struers Сервиз. Отбележете си показания код на <b>причината</b> .
7	Предпазителят е отворен при започване на процес.	Затворете предпазителя, за да започнете процеса. Ако предпазителят е затворен, проверете дали освобождаването на предпазната ключалка е активирано отново.

Номер на съобщението (#)	Обяснение	Действие
8		Рестартирайте машината и въведете правилния код за достъп.  Ако сте забравили кода за достъп, нулирайте машината до фабричните настройки.
12	Достигнат е максималният капацитет за съхранение на базата данни.	Изтриване на един или повече от методите – това ще освободи място за съхранение на нови методи.  <b>Забележка:</b> не е възможно да се изтрият Struers методи.
15	Няма достатъчно място за избраната дължина на рязане.	<b>Auto</b> (Автоматично): машината ще отреже до макс. налична дължина. <b>Edit</b> (Редактиране): редактирайте дължината на рязане или преместете детайла.
16	Недостатъчно място за Избраният MultiCut процес.	Редактиране на метода или промяна на позицията обработвания детайл.
17	Недостатъчно място за Процесът на смилане.	<b>Auto</b> (Автоматично): машината ще шлифа до максималната налична дължина. <b>Edit</b> (Редактиране): редактирайте метода или преместете образеца.
24	Недостатъчно място за Процесът на смилане.	Редактиране на параметрите за шлифование или промяна на позицията образеца.
27		Рестартирайте машината. Ако грешката продължава, свържете се със Struers Сервиз.
35		Изчакайте, докато двигателят се охлади за около 20-30 минути и след това продължете с по-ниско натоварване.
42		Проверете дали освобождаването на предпазната ключалка е активирано. След това рестартирайте машината.
50		Свържете се с Struers Обслужване.  Отбележете си показания код на грешка.

# 11 Технически данни

## 11.1 Технически данни

<b>Капацитет</b>	Височина и дължина	50 x 130 мм (2" x 5.1")
	Дължина на рязане	40 мм/195 мм (1,6" / 7,7") за диаметър 25 мм
<b>Режещ диск</b>	Диаметър	75 мм (3") - 150 мм (6")
	Диаметър на шпиндел	12.7 мм (0.5")
<b>Капацитет на шлайфане</b>	Височина и дължина	95 x 95 мм (3.7" x 3.7")
<b>Колело за чаша</b>	Диаметър	100 мм (4") - 150 мм (6") диаметър.
	Диаметър на шпиндел	12.7 мм (0.5")
<b>Двигател</b>	Скорост на въртене.	300-5000 об/мин, регулируема на стъпки от 50 об/мин
	Скорост на подаване при рязане	Скорост на подаване: 0.005 - 3 мм/s, регулируема на стъпки от 0.005 мм/s
	Скорост на подаване при шлифоване	Скорост на подаване: 0.5 - 7.5 мм/s, регулируема на стъпки от 0.5 мм/s
	Скорост на позициониране	Y = 13 мм/сек
	Дължина на позициониране	Y посока: 110 мм (точност 0,1 мм)
<b>Рамо на държача на образца</b>	X-движение	Да
	Въртене	Да
	Осцилации	Да
	Автоматично завъртане на държача на образца (преди рязане)	Да
	Скорост на позициониране	X = 10 мм/s Диапазон на позициониране X посока: 60
	Дължина на позициониране	X посока: 60 мм (точност 0.005 мм)



<b>Софтуер и електроника</b>	Контроли	Сензорен екран, бутон с натискане/завъртане
	Дисплей	LCD, TFT цвят, 320 x 240 точки с LED задна подсветка
<b>Стандарти за безопасност</b>		CE-маркировка според директивите на ЕС
<b>REACH</b>		За информация относно REACH се свържете с местния офис на Struers.
<b>Работна среда</b>	Температура на околната среда	5 - 40 °C (41-104 °F)
	Влажност	< 85 % RH без кондензация)
<b>Електрическо захранване</b>	Напрежение/честота	200-240 V / 50-60 Hz
	Вход за захранване	1-фазово (N+L1+PE) или 2-фазово (L1+L2+PE) Електрическата инсталация трябва да отговаря на "Категория на инсталацията II".
	Мощност S1	1080 W
	Мощност S3	Не е приложимо
	Мощност на празен ход	45 W
	Ток, максимален	9.1 A
	<b>Охладителна система</b>	Вградена
<b>Отработени газове</b>	Препоръчителен капацитет	30 m³/h (1060 ft³/h)
<b>Разширени функции</b>	X-маса, автоматична	№
	X-X-стойка, ръчна	№
	Въртяща се стойка	№

<b>Категории вериги за безопасност/Ниво на производителност</b>	Система за предпазен превключвател	PL d, Категория 3 Стоп категория 0
	Защитно заключване	PL b, категория 3 Стоп категория 0
	Функция задържане към работа	PL d, Категория 3 Стоп категория 0
	Аварийно спиране	PL c, Категория 1 Стоп категория 0
	Неволно стартиране на флуидната система	PL b, категория 3
	Контрол на скоростта - движение на конзолата за режещия диск/колелото във вид на чаша	PL d, Категория 3 Стоп категория 0
	Следене на скоростта на въртене на режещия диск/колелото във вид на чаша	PL d, Категория 3
	<b>Прекъсвач на остатъчния ток (RCCB)</b>	
<b>Ниво на шума</b>	Определено като А ниво на звуково налягане на работните места	LpA = 67 dB(A) (измерена стойност). Несигурност K = 4 dB
<b>Ниво на вибрация</b>	Декларирано излъчване на вибрации	Не е приложимо
<b>Размери и тегло</b>	Ширина	64.6 см (25,4")
	Дълбочина, с щепсел	78 см (30.7") с щепсел
	Височина, предпазител затворен	44 см (17,3"), предпазителят е затворен
	Височина, отворен предпазител	91 см (35,8"), предпазител отворен
	Тегло	68 кг (150 фунта)

## 11.2 Технически данни - единици оборудване

За технически данни, обхващащи отделните единици оборудване, вижте ръководството за конкретно оборудване.

### 11.3 Части от системата за управление, свързани с безопасността (SRP/CS)



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се гарантира предвидената безопасност, предпазителят трябва да се сменя на всеки 3 години. Етикет върху предпазителя показва кога трябва да бъде сменен.

**Struers**  
Safety glass  
Sicherheitsglas  
Verre sécurit



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Критичните за безопасността компоненти се подменят след максимален експлоатационен живот от 20 години. Свържете се с Struers Обслужване.



#### Забележка

SRP/CS (свързани с безопасността части на система за управление) са части, които оказват влияние върху безопасната работа на машината.



#### Забележка

Подмяната на критични за безопасността компоненти може да се извършва само от инженер на Struers или квалифициран техник (специалист по електромеханика, електроника, механика, пневматика и т.н.). Критичните за безопасността компоненти трябва да се сменят само с компоненти с най-малко същото ниво на безопасност. Свържете се с Struers Обслужване.

Части, свързани с безопасността	Производител/Описание на производителя	Каталожен № на производителя
Блокировка на заключващо устройство	Schmersal Електромагнитна блокировка	AZM 170SK-11-02ZRK - 2197, 24 VAC/DC
Честотен инвертор	Schneider Electric Freq. Inv. 1x200- 240V 550W 200-240V, 50/60Hz	ATV320U06M2C
Бутон за аварийно спиране	Schlegel Заключваща глава за аварийен стоп бутон с глава тип "Гъба"	ES Ø22 тип RV
Контакт за аварийно спиране	Schlegel Модулен контакт, моментален	1 NC тип MTO
Държач за модул	Schlegel Държач за модул. 5 елемента MHR-5	MHR-5
Предпазител	Struers	16170044

Части, свързани с безопасността	Производител/Описание на производителя	Каталожен № на производителя
Магнитен сензор за безопасност	Schmersal Магнитен сензор за безопасност	BNS-120-02z
Модул на защитно реле	Omron Защитно реле	G9SB-3012-A
Карта за наблюдение на скоростта	Reer Карта за наблюдение на скоростта	SV MR0
Сензор за скорост - Основен двигател	Balluff Индуктивни сензори с температурен клас	BES05RP
Сензор за скорост - Y-движение	Нуждаещ се от ремонт Индуктивни сензори за близост	IMB08-02BPSVU2K
Бутон за задържане и пускане	Шуртер Метални линейни превключватели	1241.6931.1120000
Реле за заключване	Локализатор Релейни интерфейсни модули	38.51.0.024.0060

**Забележка**

Struers каталожните номера са изброени в [Резервни части ▶ 88](#).


## 11.4 Диаграми

**Забележка**

Ако искате да видите конкретна информация в подробности, вижте онлайн версията на това ръководство.


Название Accutom-100	№
Блок диаграма	<a href="#">16173051 ▶ 101</a>
Диаграма на циркулацията на въздух	<a href="#">16171004 ▶ 102</a>
Диаграма на циркулацията на водата	<a href="#">16171003 ▶ 103</a>
Схема на верига	Вижте номера на диаграмата на типовата табела на оборудването и се свържете с Struers Обслужване чрез <a href="#">Struers.com</a>

16173051

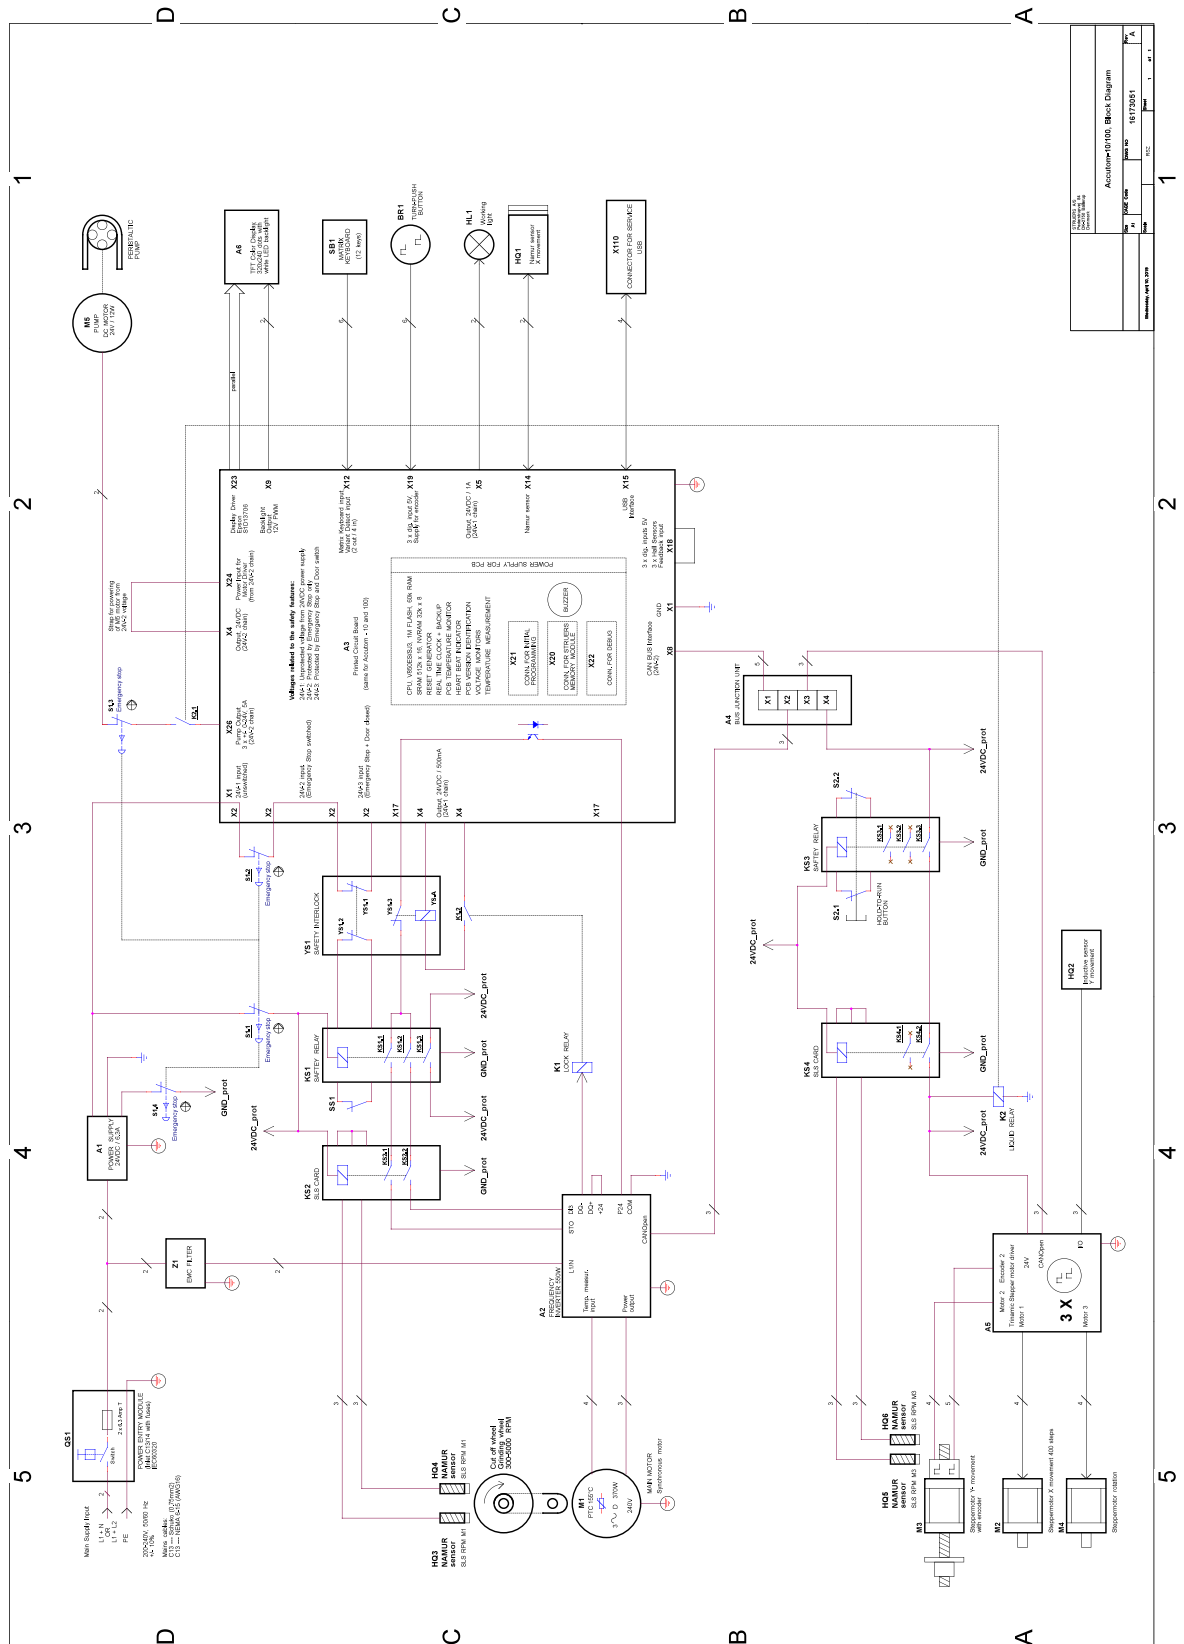


Accutom-100 Block Diagram	
1	2
3	4
5	6

16171004

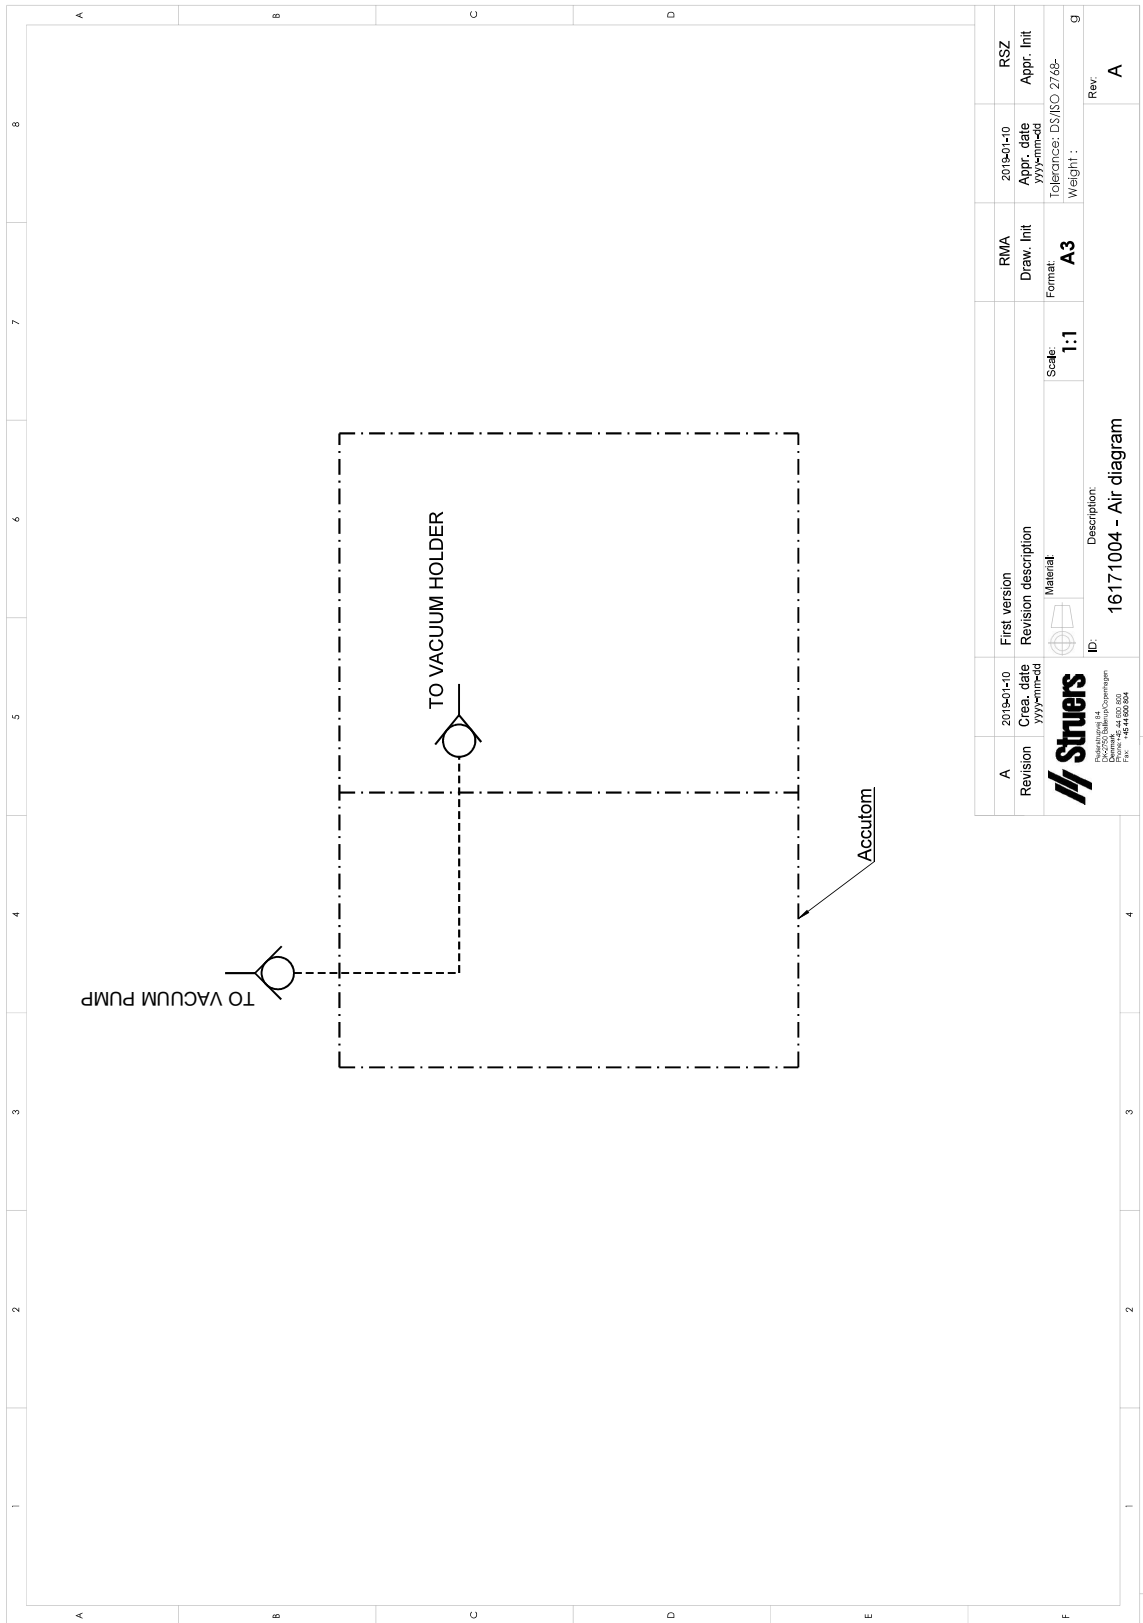

A	2019-01-10	First version	RMA	2019-01-10	RSZ
Revision	2019-01-10	Revision description	Draw. Init	Appr. date	Appr. Init
		Material	Format: <b>A3</b>	Tolerance: D3/ISO 2768-	Weight: g
ID: 16171004 - Air diagram Description: 16171004 - Air diagram		Scale: <b>1:1</b>	Rev: <b>A</b>		

16171003

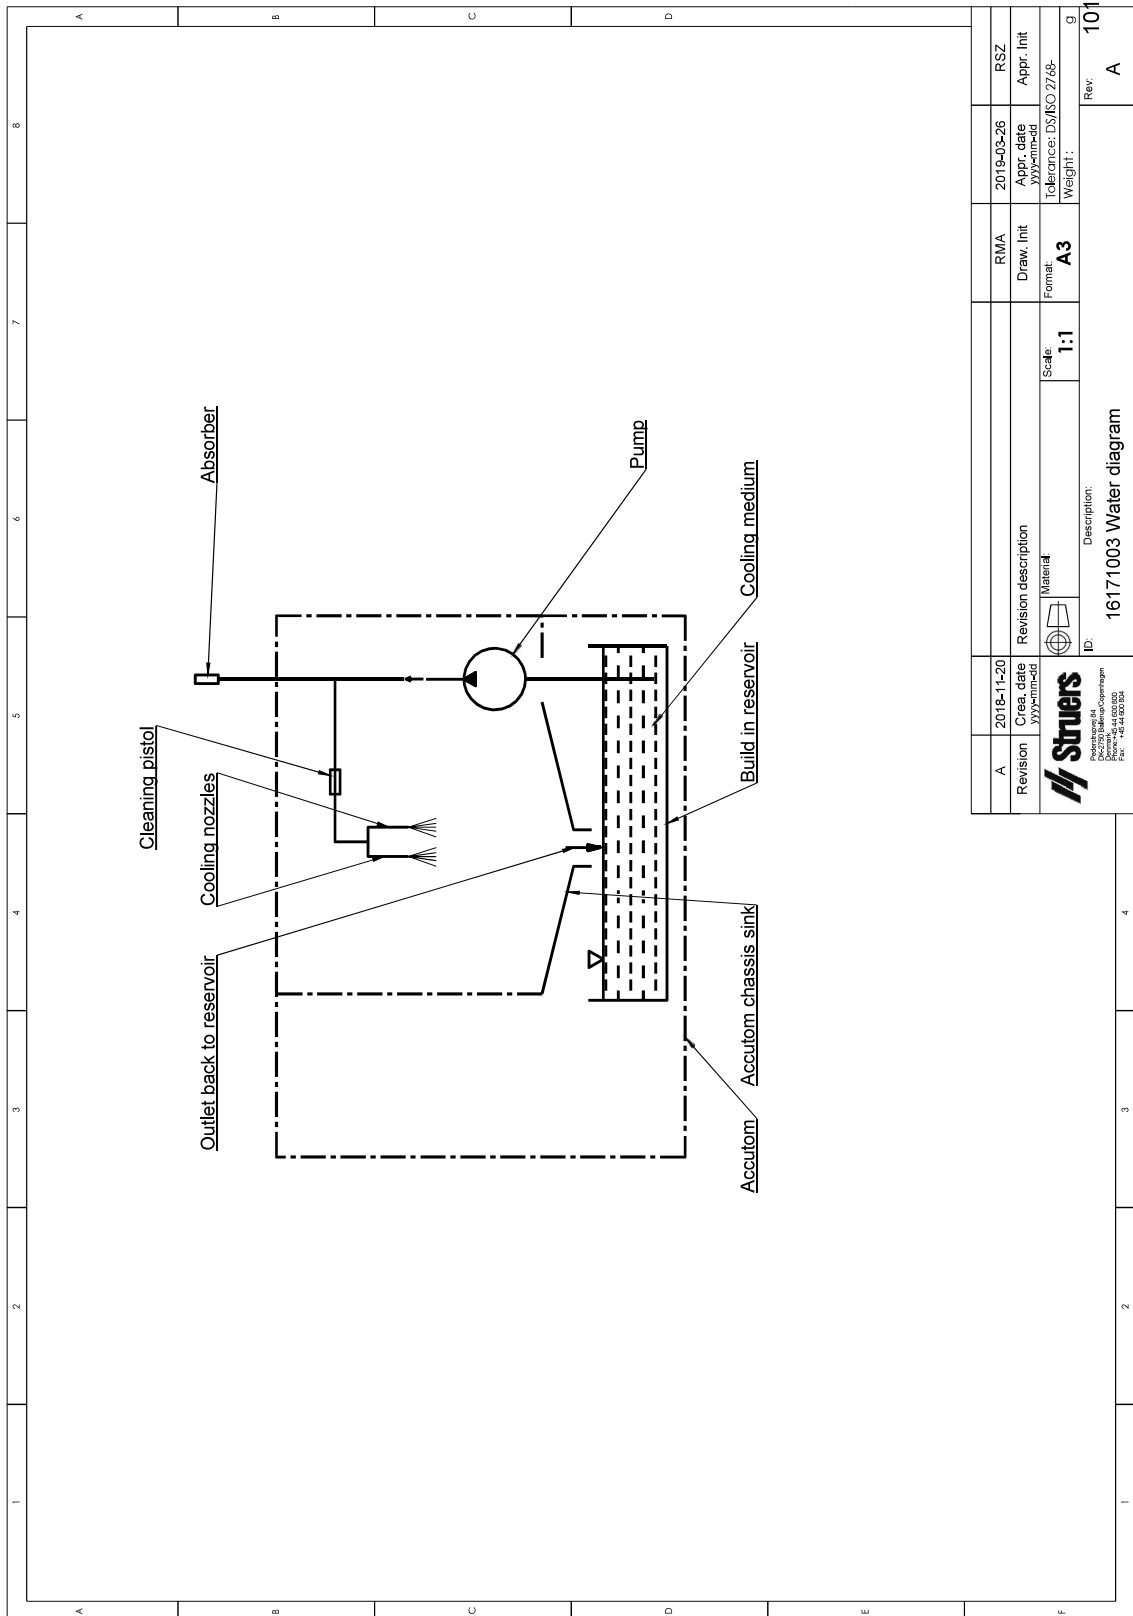

A	2018-11-20	Revision description	RMA	2019-03-28	RSZ
Revision	Creo date	Material	Draw. Init	Appr. date	Appr. Init
	YYMMDD		YYMMDD	YYMMDD	YYMMDD
		Scale	Format	Tolerance: DS/ISO 2768-	Weight:
ID: 16171003 Water diagram Description: 16171003 Water diagram		1:1	A3		g
					Rev 101
					A

## 11.5 Правна и нормативна информация

### FCC изявление

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за дигитално устройство от клас В, в съответствие с част 15 от правилата на FCC (Федералната комисия по съобщенията на САЩ). Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения, когато оборудването се експлоатира в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Пренасочете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

### EN ISO 13849-1:2015

Всички SRP/CS (части от системата за управление, свързани с безопасността) са ограничени до живот от 20 години. След изтичане на този период всички компоненти трябва да бъдат заменени.

## 12 Производител

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Дания  
Телефон: +45 44 600 800  
Факс: +45 44 600 801  
www.struers.com

### Отговорност на производителя

Следва да се спазват следните ограничения, тъй като нарушаването на ограниченията може да доведе до отмяна на Struers законовите задължения.

Производителят не поема отговорност за грешки в текста и/или илюстрациите в това ръководство. Информацията в това ръководство подлежи на промени без предупреждение. Ръководството може да споменава аксесоари или части, които не са включени в настоящата версия на оборудването.



Производителят трябва да се счита за отговорен за ефектите върху безопасността, надеждността и работата на оборудването само ако оборудването се използва, обслужва и поддържа в съответствие с инструкциите за употреба.



## Декларация за съответствие

Производител	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Дания
Име	Accutom-100
Модел	Не е приложимо
Функция	Прецизна машина за рязане/ шлифовъчна машина
Тип	617
Кат. №	06176227
Сериен №	



МодулН, според глобалния подход



Декларираме, че споменатия продукт е в съответствие със следните законодателства, директиви и стандарти:

<b>2006/42/EC</b>	EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN ISO 16089:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020
<b>2011/65/EC</b>	EN 63000:2018
<b>2014/30/EC</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-2:2005/Corr.:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012
<b>Допълнителни стандарти</b>	NFPA 79, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B

Упълномощен да състави техническия  
файл/  
Упълномощен подписващ

Дата: [Release date]

en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiate aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetőek el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)